



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, п/я 18

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 18

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації
не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.

«ЗУБР ОВК» ЖШК РЕСЕЙ, Московская облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 18


Өндіруш алдынала ескертүсіз ұтрапалың мінездемесін өзгертулерді қабылдауда құқылы. Көрсетілген суреттеге міндетті болып
табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жаупкершілікке тартылмайды

www.zubr.ru

Руководство по эксплуатации

Инвертор сварочный

ЗАС-140 | ЗАС-165 | ЗАС-190 | ЗАС-220

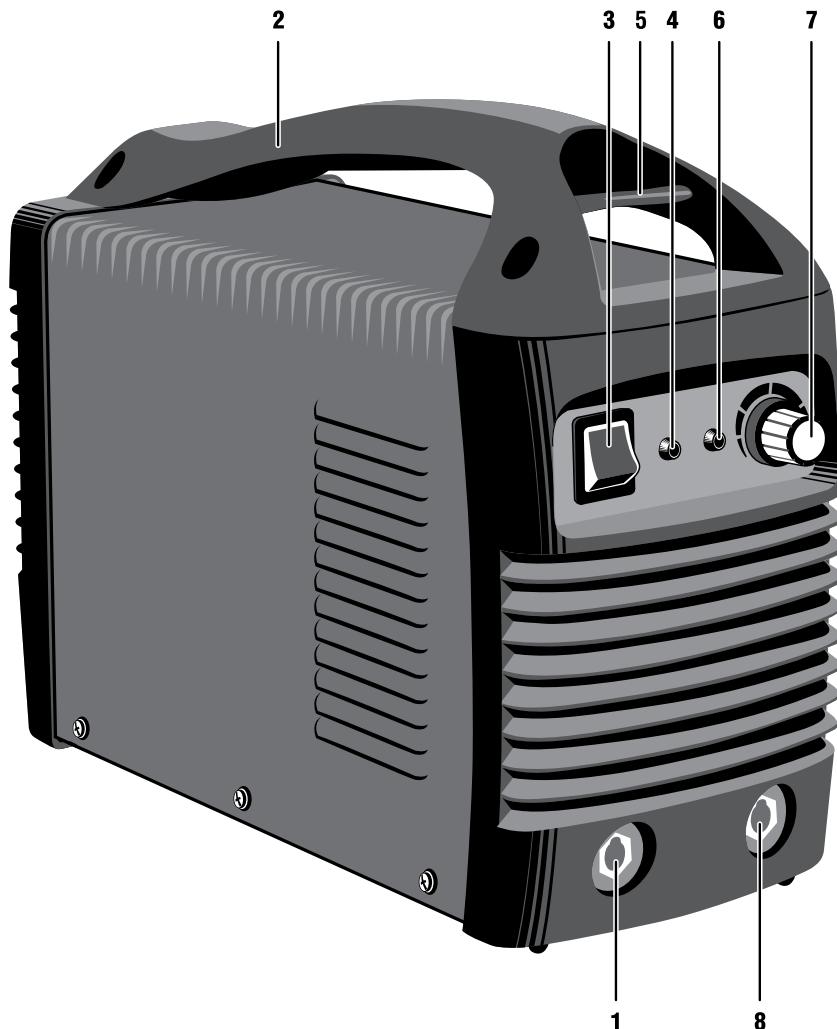

Уважаемый покупатель!

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности, согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

Помните! Изделие является источником повышенной травматической опасности.

Назначение и область применения

Аппарат сварочный инверторный постоянного тока (далее – изделие) предназначен для производства сварочных работ методом ручной электродуговой сварки с применением плавких электродов. Изделие может применяться для сварки различных видов стали.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 °C до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ к безопасности по ГОСТ 12.2.007.8-75;
- ▶ к электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 51526-99.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ

При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать электрического удара.

Отдельные узлы изделия во время работы нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.

Применение аппарата сварочного в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

Технические характеристики

Артикул	ЗАС-140	ЗАС-165	ЗАС-190	ЗАС-220
Номинальное напряжение питания, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Номинальная потребляемая мощность, кВ•А	4.1	5.3	6.2	7
Номинальный потребляемый ток, А	20	25	30	31
Напряжение холостого хода, В	76	76	76	76
Допустимое напряжение питания, В	180–250	180–250	180–250	180–250
Диапазон рабочих токов, А	20–140	30–165	30–190	30–220
Род сварочного тока	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный
Диаметр используемых электродов, мм	1.6–3.2	2.0–4.0	2.0–4.0	2.0–4.0
Рабочий цикл (при макс. токе), %	60	60	60	60
КПД, %	85	85	85	85
Коэффициент мощности ($\cos\phi$)	0.93	0.93	0.93	0.93
Уставка встроенного выключателя, А	25	30	35	35
Класс защиты корпуса	IP21	IP21	IP21	IP21
Класс изоляции	Н	Н	Н	Н
Защита от перегрузки/перегрева	есть	есть	есть	есть
Защита от приваривания электрода	есть	есть	есть	есть
Улучшенный поджиг дуги (горячий пуск)	есть	есть	есть	есть
Поддержание сварочного тока	есть	есть	есть	есть
Уровень звуковой мощности, дБ	–	–	–	–
Уровень звукового давления, дБ	–	–	–	–
Среднеквадратичное виброскорение, м/с ²	–	–	–	–
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Масса, кг	6.6	9.5	9.5	10
Срок службы, лет	5	5	5	5

Комплект поставки

Аппарат сварочный	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ремень для переноски	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель рабочий с держателем электрода	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель массовый	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Щетка/молоток	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировании.

Инструкции по применению

Устройство

- 1 Клемма отрицательная
- 2 Рукоятка
- 3 Выключатель (для ЗАС-140 – сзади)
- 4 Индикатор включения в сеть
- 5 Скоба крепления ремня для переноски
- 6 Индикатор перегрева
- 7 Регулятор сварочного тока
- 8 Клемма положительная

Технические характеристики изделия приведены в табличке, нанесенной на корпус Вашего аппарата.

Расшифровка содержания граф:

- ① артикул изделия;
- ② серийный номер Вашего изделия;
- ③ тип сварки (ручная дуговая сварка электродом с покрытием);
- ④ частота питающего напряжения;
- ⑤ Ø – диаметры применяемых электродов;
- ⑥ ПВ – коэффициент времени работы в процентах от общего времени цикла

«работа-пауза» (за общее время принято 10 минут). Зависит, в основном, от величины рабочего тока. Например, для тока 140 А (см. графу 9) рабочее время составляет 60% – т. е. 6 минут, 4 минуты – пауза;

- ⑦ символ, обозначающий наличие реактивной составляющей в нагрузке;
- ⑧ U_0 – напряжение холостого хода (напряжение на выходе изделия без подключенных рабочих кабелей);
- ⑨ I_2 – максимальный рабочий ток для соответствующего (см. графу 6) коэффициента времени работы;
- ⑩ U_2 – напряжение на выходе изделия (напряжение дуги) при соответствующем (см. графу 9) максимальном токе;
- ⑪ степень защиты корпуса: IP21 – корпус защищен от твердых инородных тел диаметром 12,5 мм (например, пальцы), а также от вертикально падающих капель;
- ⑫ U_1 – величина питающего напряжения;
- ⑬ $I_{\text{макс}}$ – максимальный потребляемый из сети ток;
- ⑭ $I_{\text{эфф}}$ – эффективное (действующее) значение потребляемого тока;
- ⑮ обозначение сертификационного органа;
- ⑯ символы, обозначающие необходимость внимательного ознакомления с инструкцией во избежание повреждений и опасных ситуаций;
- ⑰ вес изделия.

Таблица 1

 ЗУБР		ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ ЗАС-165 ①	
№ ②			
 ③	~50Гц ④	Диаметр электродов 2,0 – 4,0 мм ⑤	
 ⑦	$U_0 = 76\text{В}$ ⑧	ПВ(%) ⑥	100 ⑥
		$I_2(\text{A})$ ⑨	124 ⑨
		$U_2(\text{В})$ ⑩	25 ⑩
			26,4 ⑩
IP21 ⑪	$U_1 = 220\text{В}$ ⑫	$I_{\text{макс}}=25\text{А}$ ⑬	$I_{\text{эфф}}=18\text{А}$ ⑭
 ⑮	 ⑯	 ⑯	Вес: 9,5 кг ⑰

Подготовка к работе

Подключите к изделию силовой и массовый провода. Для этого вставьте штекер кабеля в разъем изделия, обеспечив совпадение выступа штекера с прорезью разъема, и поверните штекер по часовой стрелке до упора. Подключение кабелей можно выполнять в прямой (вывод «+» изделия подключен к свариваемому изделию, вывод «-» – к электроду) или обратной (соответственно, наоборот) полярности.

Примечание! При прямой полярности более нагревается свариваемая заготовка, при обратной – торец электрода. Обратную полярность используют при сварке тугоплавящимися электродами, а также для увеличения глубины провара шва (на 40–50% при том же токе).

Установите изделие на ровной горизонтальной поверхности. Для гарантии оптимального притока воздуха и охлаждения изделия не устанавливайте его вблизи стен помещения и отопительных приборов на расстоянии менее чем 60 см.

Перед использованием изделия подключите его к электрической сети.

1) Для ЗАС-190, ЗАС-165: вставьте вилку в розетку.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения электрическим током используйте только электрическую сеть с защитным заземляющим проводом и розетки с заземляющими контактами. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переделывать вилку, если она не подходит к розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

2) Для ЗАС-190, ЗАС-220:

► подсоедините желто-зеленый провод к защи-

тому заземляющему проводу Вашей электрической сети, к контуру заземления помещения/здания или к имеющемуся заземлителю;

- два других провода – к фазному и нулевому проводам Вашей сети (без различия полярности).

Примечание! Для подключения к существующей розетке, подсоедините провода сетевого кабеля к контактам вилки согласно вышеуказанному описанию.

Для защиты Вас и изделия от динамического действия токов короткого замыкания (до срабатывания тепловой защиты), в цепи питания сварочного аппарата **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должен быть установлен автоматический выключатель или плавкий предохранитель номиналом в соответствии с таблицей 2, но не менее номинала встроенного выключателя (см. технические характеристики).

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для питания аппаратов ЗАС-190, ЗАС-220 бытовые розетки, т. к. они и подведенные к ним провода не соответствуют потребляемому аппаратом току. Для использования указанных аппаратов протяните отдельную кабельную линию с сечением проводов не менее указанного в таблице 2 и установите **ПОДХОДЯЩУЮ ПО НАГРУЗКЕ** розетку. Использование указанных аппаратов в бытовых сетях с подключением прилагаемой вилкой разрешается ТОЛЬКО при сварочном токе НЕ БОЛЕЕ 160 А.

Перед включением изделия установите выключатель 3 в положение «0», а регулятор тока 7 в положение наименьшего тока.

Подготовьтесь к работе:

- приготовьте свариваемые детали;
- обеспечьте достаточную вентиляцию рабочего места;

Таблица 2

Максимальный сварочный ток I ₂ , А	Номинал защитного устройства, А	Сечение жил подводящего кабеля питающей сети, не менее, мм ²
140	25	2,5
160	25	2,5
180	32	3
200	32	3
250	32	3–4

Таблица 3

Толщина свариваемого металла, мм	Диаметр электрода, мм	Ток сварки, А	
		минимальный	максимальный
1,5–3,0	2	50	80
1,5–5,0	2,5	70	110
2,0–12	3,2	90	140
4,0–20	4	140	200
10–40	5	190	250

► убедитесь в отсутствии в воздухе паров растворителей, легковоспламеняющихся, взрывчатых и хлорсодержащих веществ;

- приготовьте и наденьте маску с установленным светофильтром для электродуговой сварки, защитные перчатки, резиновую (или другую непроводящую) обувь, неногораемый фартук; при работе в ограниченном пространстве – респиратор;

Примечание! Перечень рекомендуемых средств защиты Вы можете найти на странице 39.

- вставьте соответствующий электрод в держатель;

Примечание! Для выбора электрода воспользуйтесь таблицей 3 в соответствии толщины свариваемых деталей и диаметра электрода.

- подключите зажим массового провода к одной из свариваемых деталей.

⚠ ВНИМАНИЕ

Обратите особое внимание на надежность электрического контакта между зажимом массового провода и деталью. Примите меры (очистите от грязи, ржавчины, краски, зачистите места контакта до металлического блеска) для обеспечения надежного контакта.

Порядок работы

Для начала работы включите изделие выключателем 3.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте, что держатель электродов изолирован от металлических деталей, поверхностей и проводов, участвующих в электрической

цепи процесса сварки, а также от заземленных предметов.


Регулятором 7 установите необходимый сварочный ток в соответствии с характеристиками (тип стали, толщина) свариваемых заготовок и рекомендациями таблицы 3.

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения образования электрической цепи, короткого замыкания и поражения Вас электрическим током, при включении аппарата не оставляйте держатель электрода лежащим на земле или на свариваемых деталях.

Наденьте перчатки (при необходимости – респиратор), опустите защитную маску и приступите к работе:

- 1) Установите электрод на расстоянии порядка 10 мм от точки сварки под углом 20°–30° от вертикали. Во избежание образования искр, не соприкасайтесь с рабочей поверхностью;

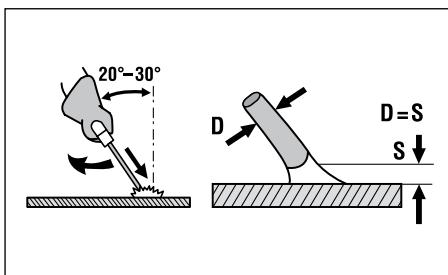

- 2) Чтобы начать сварку (зажечь дугу), необходимо «чиркнуть» электродом (не очень быстро) по участку свариваемой поверхности. Если дуга не зажглась, повторите действие. Если дуга зажглась, старайтесь поддерживать расстояние от места сварки равным диаметру электрода.

⚠ ВНИМАНИЕ


Не стучите электродом при попытках получить дугу, так как это может повредить электрод и затруднит получение дуги.

Для предотвращения приваривания электрода к свариваемым заготовкам, в изделии предусмотрена система защиты от приваривания. В случае все-таки приваривания электрода к рабочей поверхности необходимо снять его быстрым рывком в сторону.

Примечание! Приварка может вызвать отключение аппарата (из-за перегрева и срабатывания тепловой защиты).

3) Заканчивая шов, отведите электрод немножко назад, чтобы заполнить сварной шов, а потом резко поднимите его вверх до исчезновения дуги.

В зависимости от силы тока и скорости движения электрода вы можете получить следующие результаты:

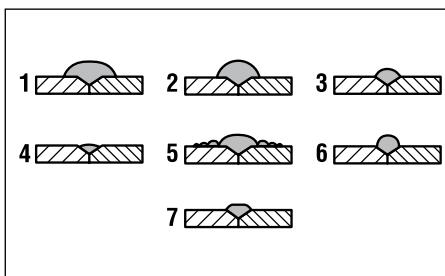

- 1 слишком медленное движение электрода;
- 2 очень короткая дуга;
- 3 очень низкий ток сварки;
- 4 слишком быстрое движение электрода;
- 5 очень длинная дуга;
- 6 очень высокий ток сварки;
- 7 нормальный шов.

Рекомендуем провести несколько пробных сварок для получения некоторых практических на- выков.

На Вашем сварочном аппарате установлена тепловая защита для предотвращения перегрева электронных частей аппарата. При превышении температуры термовыключатель отключит аппарат. О срабатывании тепловой защиты свидетельствует свечение индикатора 6.

⚠ ВНИМАНИЕ

При возвращении температуры к нормальной рабочей, напряжение к электроду будет подано автоматически. Не оставляйте на это время изделие без присмотра, держатель электрода лежащим на земле или на свариваемых деталях. Рекомендуем на это время выключать аппарат выключателем 3.

Нагрев изделия во время работы является нормальным.

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание поломок или преждевременного выхода сварочного аппарата из строя (особенно при частом срабатывании термовыключателя), прежде чем продолжать работу, выясните причину срабатывания тепловой защиты. Для этого отключите аппарат от сети и обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» настоящего Руководства.

Для отключения изделия по окончании работы, а также при длительных перерывах в работе, переведите выключатель 3 в положение «0» и отсоедините кабель питания от сети (выньте вилку из розетки).

Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия. Используйте изделие только в сетях, которые имеют заземляющий защитный провод.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабели и места соединений на отсутствие видимых механических повреждений.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено. Запрещается подключать изделие к розеткам без контактов заземления. Если в Вашей сети нет защитного заземляющего провода, квалифицированный электрик должен выполнить работы по устройству заземления и протянуть соответствующий провод.

Инвертор сварочный

Обязательно используйте в цепи питания изделия автоматический выключатель: повреждение электропроводящих кабелей приводит к возникновению напряжения на металлических частях корпуса и, в отсутствие выключателя, может стать причиной поражения током.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

При работе с изделием всегда используйте специальную одежду (перчатки, ботинки с изолирующей подошвой, негорючий фартук) и защитную маску с соответствующей степенью защиты от воздействия электрической дуги.

Перед первым использованием изделия, не подключая рабочие провода, включите его без нагрузки и дайте поработать 2–3 минуты. Если в это время Вы услышите посторонний шум или почувствуете горячий запах (кроме запаха пыли), выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети (выньте вилку из розетки) и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

В первые часы работы изделия также может ощущаться горячий запах – это обогревает краска защитного кожуха.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте, что держатель электродов изолирован от металлических деталей, поверхностей и проводов, участвующих в электрической цепи процесса сварки, а также от заземленных предметов.

Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. В процессе сварки (или резки) сталь, кадмий, цинк, ртуть и бериллий, аналогичные и производные от них материалы могут выделять токсичные вещества высокой концентрации, которые могут вызвать недомогание, плохое самочувствие и даже отравление. Чтобы предотвратить это:

- ▶ никогда не осуществляйте вентиляцию кислородом;
- ▶ обеспечьте вентиляцию рабочего места или надевайте респиратор. При сварке бериллия необходимо выполнение обоих этих условий;
- ▶ в ограниченном пространстве работайте только при наличии соответствующей вентиляции или респиратора с подачей чистого воздуха;

- ▶ не сваривайте (не режьте) металл в местах, где есть пары растворителей или хлорсодержащие материалы. Испарения от хлорсодержащих материалов могут разлагаться при сварке, образуя фосген (высокотоксичный газ) и вещества, раздражающие легкие и глаза.

Для гарантии результата используйте только электроды, предназначенные для работы на постоянном токе. Не используйте электроды с диаметрами менее или более указанных в технических характеристиках на изделие.

Не включайте изделие и не работайте в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды, взрывчатых или легковоспламеняющихся газов. Не работайте вблизи от предметов из легковоспламеняющихся материалов. **Помните!** Искры и раскаленные частицы разлетаются на расстояние до 10 м. Емкости, ранее содержащие воспламеняющиеся вещества, перед сваркой должны быть очищены.

По окончании работы убедитесь, что все искры потушены, нет загоревшихся или тлеющих предметов.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия, достаточные для охлаждения изделия, в соответствии с продолжительностью выключения, указанной в технических характеристиках.

Регулярно проверяйте состояние сетевого кабеля и рабочих проводов. Не допускайте повреждения их изоляции, ухудшения контакта в соединениях, уменьшения сечения, потери изоляционных свойств (загрязнения токопроводящими веществами).

⚠ ВНИМАНИЕ

Поврежденные кабели подлежат немедленной замене в сервисном центре.

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем 3. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

Периодически очищайте от грязи поверхности аппарата и кабелей. Не реже одного раза в месяц продувайте аппарат сжатым воздухом.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все другие работы (в том числе ремонтные) должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить аппарат, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказались или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

Инструкции по безопасности

Электрический ток большой силы – источник повышенной опасности. Во избежание несчастных случаев:

- ▶ не подключайте изделие к сети, не выключив автоматический выключатель, защищающий цепь его питания;
- ▶ не работайте в сырую погоду или под дождем, на влажных или мокрых поверхностях, не прикасайтесь к подключенному к сети изделию мокрыми руками или мокрой ветошью;
- ▶ не касайтесь открытыми частями тела одновременно рабочей и массовой клемм или металлических частей, подключенных к этим клеммам;
- ▶ не производите работ по техническому обслуживанию изделия (очистку поверхностей) или замену вышедших из строя частей, не отключив его от сети;
- ▶ не используйте поврежденные кабели и не допускайте ослабления соединений;

- ▶ никогда не смотрите на горящую дугу без защитной маски.

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабели и места соединений на отсутствие видимых механических повреждений.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено. Запрещается подключать изделие к розеткам без контактов заземления. Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Если в Вашей сети нет защитного заземляющего провода, квалифицированный электрик должен выполнить работы по устройству заземления и проложить соответствующий провод.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте, что держатель электродов изолирован от металлических деталей, поверхностей и проводов, участвующих в электрической цепи процесса сварки, а также от заземленных предметов.

При работе с изделием всегда используйте специальную одежду (перчатки, ботинки с изолирующей подошвой, нескораемый фартук) и защитную маску с соответствующей степенью защиты от воздействия электрической дуги.

В процессе сварки (или резки) некоторые материалы могут выделять токсичные вещества высокой концентрации, которые могут вызвать недомогание, плохое самочувствие и даже отравление. Во избежание повреждений обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

Не включайте изделие и не работайте в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды, взрывчатых или легковоспламеняющихся газов. Не работайте вблизи предметов из легковоспламеняющихся материалов. **Помните!** Искры и раскаленные частицы разлетаются на расстояние до 10 м. Емкости, ранее содержащие воспламеняющиеся вещества, перед сваркой должны быть очищены.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (под кожухами, крышками) частям изделия. Не включайте и не эксплуатируйте изделие со снятым защитным кожухом. Под кожухом расположены металлические части, находящиеся под напряжением и сильно нагревающиеся, а также вентилятор, контакт с которыми может привести

к травме. Кроме того, кожух является направляющей для воздушного потока и его отсутствие нарушает охлаждение нагревающихся частей изделия.

По окончании работы убедитесь, что все искры потушены, нет загоревшихся или тлеющих предметов.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инстру-

мента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.

- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012 г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя www.zubr.ru в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа

6) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, недостаточно надлежащих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, недостаточно надлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/ частями «ЗУБР»

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием иородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, запасные части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блошки, зарядные устройства, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется

на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте www.zubr.ru) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен какой-либо электронный компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сработал термовыключатель (горит желтый индикатор)	Дождитесь включения изделия
	Сработала защита включения при неисправном вентиляторе	Обратитесь в сервисный центр для ремонта вентилятора
Изделие не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправность в электронной схеме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Нарушение контакта или недостаточный контакт в клеммах, зажимах	Восстановите контакт, затяните все разъемные соединения, очистите контактирующие поверхности
Изделие перегревается, отключается, срабатывает тепловая защита	Интенсивный режим работы, работа на максимальном токе	Измените режим работы, снизьте значение тока
	Неисправность в электронной схеме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправность вентилятора	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция помещения, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
Срабатывает автоматический выключатель в цепи питания	Короткое замыкание в изделии или рабочей цепи	Устраните причину замыкания
	Выход из строя термовыключателя	Обратитесь в сервисный центр для замены
Рабочий ток не соответствует положению регулятора	Неисправность регулятора	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Недостаточная мощность изделия (см. неисправность 2)	Проведите работы по неисправности 2
	Утечка тока через посторонний контакт	Устраните контакт или повреждение кабеля

Шановний покупець!

При покупці виробу:

- вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
- переконайтесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте дане керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

Пам'ятайте! Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

Призначення і сфера застосування

Апарат зварювальний інверторний постійного струму (далі – виріб) призначений для виробництва зварювальних робіт методом ручної зварки електродів із застосуванням плавких електродів. Виріб може застосовуватися для зварки різних видів сталі.

Уважно вивчіть цей посібник з експлуатації, у тому числі розділ «Керівництво з безпеки» і Додаток «Загальні інструкції з безпеки». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом і уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для нетривалих робіт при навантаженнях середньої інтенсивності в районах з помірним кліматом з характерною температурою від -10 °C до +40 °C, відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

Виріб відповідає вимогам:

- до безпеки по ГОСТ 12.2.007.8-75;
- до електромагнітної сумісності по ГОСТ Р 51526-99

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробу, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

⚠ УВАГА

При підключеннях виробу в мережу електро живлення використовуйте лише розетки із заземленням – це допоможе уникнути електричного удару.

Окрім вузли виробу під час роботи нагріваються і дотик до них може викликати опік.

Використовування апарату зварювального в індустриальних і промислових об'ємах, в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень, знижує термін служби виробу.

Інвертор зварювальний

Технічні характеристики

Артикул	ЗАС-140	ЗАС-165	ЗАС-190	ЗАС-220
Номінальна напруга живлення, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Номінальна споживча потужність, кВ•А	4.1	5.3	6.2	7
Номінальний струм споживання, А	20	25	30	31
Напруга холостого ходу, В	76	76	76	76
Допустима напруга живлення, В	180–250	180–250	180–250	180–250
Діапазон робочих струмів, А	20–140	30–165	30–190	30–220
Рід зварювального струму	постійний	постійний	постійний	постійний
Діаметр електродів, що використовуються, мм	1.6–3.2	2.0–4.0	2.0–4.0	2.0–4.0
Робочий цикл (при макс. струмі), %	60	60	60	60
КПД, %	85	85	85	85
Коефіцієнт потужності (cosφ)	0.93	0.93	0.93	0.93
Уставка вбудованого вимикача, А	25	30	35	35
Клас захисту корпуса	IP21	IP21	IP21	IP21
Клас ізоляції	H	H	H	H
Захист від перевантаження/перегріву	є	є	є	є
Захист від приварювання електроду	є	є	є	є
Покращений підпал дуги (гарячий пуск)	є	є	є	є
Підтримання зварювального струму	є	є	є	є
Рівень звукової потужності, дБ	–	–	–	–
Рівень звукового тиску, дБ	–	–	–	–
Середньоквадратичне віброприскорення, м/с ²	–	–	–	–
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Маса, кг	6.6	9.5	9.5	10
Термін придатності, років	5	5	5	5

Комплектація

Апарат зварювальний	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Ремінь для перенесення	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель робочий з тримачем електроду	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Кабель масовий	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Щітка/молоток	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Інструкції по безпеці	1 екз.	1 екз.	1 екз.	1 екз.
Керівництво по експлуатації	1 екз.	1 екз.	1 екз.	1 екз.

⚠ УВАГА

Переконайтесь у відсутності пошкоджень виробу і комплектуючих, які могли виникнути при транспортуванні.

Керіництво по експлуатації

Пристрій

- 1 Клема негативна
- 2 Ручка
- 3 Вимикач (для ЗАС-140 – позаду)
- 4 Індикатор включення в мережу
- 5 Скоба кріплення ременя для перенесення
- 6 Індикатор перегріву
- 7 Регулятор зварювального струму
- 8 Клема позитивна

Технічні характеристики виробу приведені в таблиці, нанесені на корпус Вашого апарату.

Розшифрування змісту граф:

- ① артикул виробу;
- ② серійний номер Вашого виробу;
- ③ тип зварювання (ручне дугове зварювання електродом з покриттям);
- ④ частота живлячої напруги;
- ⑤ Ø – діаметри застосуваних електродів;
- ⑥ ПВ – коефіцієнт часу роботи у відсотках від загального часу циклу «робота-пауза» (за
- ⑦ символ, що позначає наявність реактивної складової в навантаженні;
- ⑧ U_0 – напруга холостого ходу (напруга на виході виробу без підключених робочих кабелів);
- ⑨ I_2 – максимальний робочий струм для відповідного (див. графу 6) коефіцієнта часу роботи;
- ⑩ U_2 – напруга на виході виробу (напруга дуги) при відповідному (див. графу 9) максимальному струмі;
- ⑪ ступінь захисту корпусу: IP21 – корпус захищений від твердих чужорідних тіл діаметром 12,5 мм (наприклад, пальці), а також від вертикально падаючих крапель;
- ⑫ U_1 – величина живлячої напруги;
- ⑬ I_{max} – максимальний споживаний з мережі струм;
- ⑭ I_{eff} – ефективне (діюче) значення споживаного струму;
- ⑮ позначення сертифікаційного органу;
- ⑯ символи, що позначають необхідність уважного ознайомлення з інструкцією, щоб уникнути пошкоджень і небезпечних ситуацій;
- ⑰ вага виробу.

Таблиця 1

ЗУБР		ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ ЗАС-165 ①	
Nº		②	
	③	~50Гц ④	Діаметр електродов 2,0 – 4,0 мм ⑤
		ПВ(%)	100 ⑥
		I2(A)	124 ⑨
		U2(B)	25 ⑩
IP21 ⑪	U1 = 220В ⑫	I1max=25A ⑬	I1eff=18A ⑭
	⑮		
		⑯	Вес: 9,5 кг ⑰

Піготовка до роботи

Підключіть до виробу силовий і масовий дроти. Для цього вставте штекер кабелю в роз'єм виробу, забезпечивши збіг виступу штекера з прорізом роз'єму, і оберніть штекер за годинниковою стрілкою до упору. Підключення кабелів можна виконувати в прямій (виведення «+» виробу підключено до зварюваного виробу, виведення «-» – до електроду) або зворотній (відповідно, на впаки) полярності.

Примітка! При прямій полярності більш нагрівається зварювана заготівка, при зворотній – торець електроду. Зворотну полярність використовують при зварці тугу плавкими електродами, а також для збільшення глибини провару шва (на 40–50% при тому ж струмі).

Встановіть виріб на рівній горизонтальній поверхні. Для гарантії оптимального припливу повітря і охолоджування виробу не встановлюйте його поблизу стін приміщення і опалювальних приладів на відстані менш ніж 60 см.

Перед використанням виробу підключіть його до електричної мережі.

1) Для ЗАС-140, ЗАС-165: вставте вилку в розетку.

! УВАГА

Щоб уникнути поразки електричним струмом використовуйте лише електричну мережу із захисним заземляючим дротом і розетки із заземлюючими контактами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переробляти вилку, якщо вона не підходить до розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

2) Для ЗАС-190, ЗАС-220:

► під'єднайте жовто-зелений дріт до захисного заземляючого дроту Вашої електричної

мережі, до контура заземлення приміщення/будівлі або до наявного заземлювача;

► два інших дроти – до фазного і нульового дротів Вашої мережі (без відмінності полярності).

Примітка! Для підключення до існуючої розетки, під'єднайте дроти мережевого кабелю до контактів вилки згідно з наведеним вище описом.

Для захисту Вас і виробу від динамічної дії струмів короткого замикання (до спрацьовування теплового захисту), в ланцюзі живлення зварювального апарату **ОБОВ'ЯЗКОВО** має бути встановлений автоматичний вимикач або плавкий запобіжник номіналом відповідно до таблиці 2, але не менше номінала вбудованого вимикача (див. технічні характеристики).

! УВАГА

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для живлення апаратів ЗАС-190, ЗАС-220 побутові розетки, оскільки вони і підведені до них дроти не відповідають струму, який споживає апарат. Для використання апарату з вилкою протягніть окрему кабельну лінію з перерізом дротів не менш вказаного в таблиці 2 і встановіть **ВІДПОВІДНУ ПО НАВАНТАЖЕННЮ** розетку. Використання вказаних апаратів в побутових мережах з підключенням вилкою, що додається, вирішується **ЛИШЕ** при зварювальному струмі **НЕ БІЛЬШЕ 160 А.**

Перед включенням виробу встановіть вимикач 3 в положення «0», а регулювальник струму 7 в положення найменшого струму.

Підготуйтесь до роботи:

- приготуйте зварювані деталі;
- забезпечте достатню вентиляцію робочого місця;
- переконайтесь у відсутності в повітрі пари розчинників, легкозаймистих, вибухових і хлоровмісних речовин;

Таблиця 2

Максимальний зварювальний струм I_2	Номінал захисного пристрою, А	Переріз жил кабелю живлячої мережі, не менш мм^2
140	25	2,5
160	25	2,5
180	32	3
200	32	3
250	32	3–4

Таблиця 3

Товщина зварюваного металу, мм	Діаметр електроду, мм	Струм зварювання, А	
		мінімальний	максимальний
1,5–3,0	2	50	80
1,5–5,0	2,5	70	110
2,0–12	3,2	90	140
4,0–20	4	140	200
10–40	5	190	250

► приготуйте і одягніть маску зі встановленим світлофільтром для електродугового зварювання, захисні рукавички, гумове (або іншу непровідне) взуття, незаймистий фартух; при роботі в обмеженому просторі – респіратор;

Примітка! Перелік засобів захисту, що рекомендуються, Ви можете знайти на сторінці 39.

► вставте відповідний електрод в тримач;

Примітка! Для вибору електроду скористайтеся таблицею 3 відповідності товщини зварюваних деталей і діаметру електроду.

► підключіть затиск масового дроту до однієї із зварюваних деталей.

⚠ УВАГА

Зверніть особливу увагу на надійність електричного контакту між затиском масового дроту і деталлю. Прийміть заходи (очистіть від грязі, іржі, фарби, зачистіть місце контакту до металевого блиску) для забезпечення надійного контакту.

Порядок роботи

Для початку роботи ввімкніть виріб вимикачем 3.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути нещасних випадків, кожного разу перед включенням виробу в мережу перевіряйте, що тримач електродів ізольовані від металевих деталей, поверхонь і дротів, що беруть участь в електричному ланцюзі процесу зварки, а також від заземлених предметів.


Регулювальніком 7 встановіть необхідний зварювальний струм відповідно до характеристик (тип сталі, товщина) зварюваних заготовок і рекомендацій таблиці 3.

⚠ УВАГА

Для запобігання утворенню електричного ланцюга, короткому замиканню і поразці Вас електричним струмом, при включені апарату не залишайте тримач електроду лежачим на землі або на зварюваних деталях.

Надіньте рукавички (при необхідності – респіратор), опустіть захисну маску і приступіть до роботи:

1) Встановіть електрод на відстані приблизно 10 мм від точки зварки під кутом 20°–30° від вертикалі. Щоб уникнути утворення іскр, не стикайтесь з робочою поверхнею;

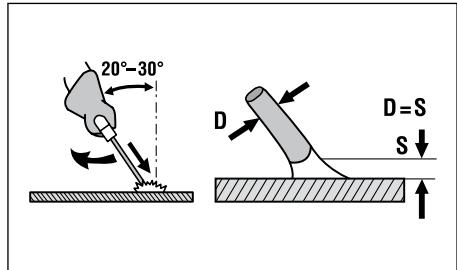

2) Щоб почати зварку (запалити дугу), необхідно «чиркнути» електродом (не дуже швидко) по ділянці зварюваної поверхні. Якщо дуга не запалилася, повторіть дію. Якщо дуга запалилася, намагайтесь утримувати відстань від місця зварки рівним діаметру електроду.

⚠ УВАГА

Не стукайте електродом при спробах отримати дугу, оскільки це може пошкодити електрод і ускладнити здобуття дуги.

Для запобігання приварюванню електроду до зварюваних заготовок, у виробі передбачена система захисту від приварювання. У випадку


Інвертор зварювальний

все-таки приварювання електроду до робочої поверхні необхідно зняти його швидким ривком убік.

Примітка! Приварювання може викликати відключення апарату (із-за перегріву і спрацьовування теплового захисту).

3) Закінчуєчи шов, відведіть електрод трохи назад, щоб заповнити зварний шов, а потім різко підніміть його вгору до зникнення дуги.

Залежно від сили струму і швидкості руху електроду ви можете отримати наступні результати:

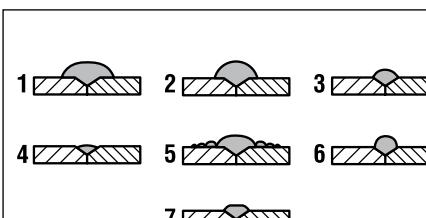

1 дуже повільний рух електроду;

2 дуже коротка дуга;

3 дуже низький струм зварки;

4 дуже швидкий рух електроду;

5 дуже довга дуга;

6 дуже високий струм зварки;

7 нормальний шов.

Рекомендуємо провести декілька пробних зварок для здобуття деяких практичних навиків.

На Вашому зварювальному апараті встановлена теплова захиста для запобігання перегріву електронних частин апарату. При перевищенні температури термовимикач відключає апарат. Про спрацьовування теплового захисту свідчить свічення індикатора 6.

⚠ УВАГА

При поверненні температури до нормальної робочої, напруга до електроду буде подана автоматично. Не залишайте на цей час виріб без нагляду, тримач електроду лежачим на землі або на зварюваних деталях. Рекомендуємо на цей час вимикати апарат вимикачем 3.

Нагрівання виробу під час роботи є нормальним.

⚠ УВАГА

Щоб уникнути поломок або передчасного виходу зварювального апарату з ладу (особливо при частому спрацьовуванні термовимикача), перш ніж продовжувати роботу, з'ясуйте причину спрацьовування теплового захисту. Для цього відключіть апарат від мережі і звернеться до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення» цього Посібника.

Для відключення апарату після закінчення роботи, а також при тривалих перервах в роботі, переведіть вимикач 3 в положення «0» і від'єднаєте кабель живлення від мережі (вийміть вилку з розетки).

Рекомендації по експлуатації

Переконайтесь, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу. Використовуйте виріб лише в мережах, які мають заземлючий захисний дріт.

Перед початком роботи огляньте і візуально перевіріте виріб, кабелі і місця з'єднань на відсутність видимих механічних пошкоджень.

З електробезпеки інструмент відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто має бути заземлений. Забороняється включати виріб до розеток без контактів заземлення. Якщо у Вашій мережі немає захисного заземлюючого дроту, кваліфікований електрик повинен виконати роботи по пристрою заземлення і протягнути відповідний дріт.

Обов'язково використовуйте в ланцюзі живлення апарату автоматичний вимикач: пошкодження електропровідних кабелів приводить до виникнення напруги на металевих частинах корпусу і, у відсутність вимикача, може стати причиною поразки струмом.

Вмикайте виріб в мережу лише тоді, коли Ви готові до роботи.

При роботі з виробом завжди використовуйте спеціальний одяг (рукавички, черевики з ізоляцією підошвою, фартух, що не згорає) і захисну маску з відповідною мірою захисту від дії електричної дуги.

Перед першим використанням виробу, не підключайте робочі дроти, включіть його без навантаження і дайте попрацювати 2–3 хвилини. Якщо в цей час Ви почуете сторонній шум або відчуєте горілій запах (окрім запаху пилу), вимкніть виріб, від'єднайте кабель живлення від мережі (вийміть вилку з розетки) і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

У перші години роботи виробу також може відчуватися горілій запах - це обгорає фарба захисного кожуха.

Щоб уникнути нещасних випадків, кожного разу перед включенням виробу в мережу перевіряйте, що тримач електродів ізольований від металевих деталей, поверхонь і дротів, що беруть участь в електричному ланцюзі процесу зварки, а також від заземлених предметів.

Забезпечте хорошу вентиляцію робочого місця. В процесі зварки (або різання) сталь, кадмій, цинк, ртуть і берилій, аналогічні і похідні від них матеріали можуть виділяти токсичні речовини високої концентрації, які можуть викликати нездужання, погане самопочуття і навіть отруєння.

Щоб запобігти цьому:

- ▶ ніколи не здійснюйте вентиляцію киснем;
- ▶ забезпечте вентиляцію робочого місця або надівайте респіратор. При зварці берилія необхідне виконання двох цих умов;
- ▶ в обмеженому просторі працуйте лише за наявності відповідної вентиляції або респіратора з подачею чистого повітря;
- ▶ не зварюйте (не ріжте) метал в місцях, де є пари розчинників або хлоромісні матеріали. Випари від хлоромісних матеріалів можуть розкладатися при зварці, утворюючи фосген (високотоксичний газ) і речовини, дратівлivi для легенів і очей.

Для гарантії результату використовуйте лише електроди, призначенні для роботи на постійному струмі. Не використовуйте електроди з діаметрами менші або більш вказаних в технічних характеристиках на виробі.

Не включайте виріб і не працуйте в приміщеннях з високим вмістом в повітрі пари кислот, води, вибухових або легкозаймистих газів. Не працуйте поблизу від предметів з легкозаймистих матеріалів. **Пам'ятаєте!** Іскри і розжарені частки розлітаються на відстань до 10 м. Ємкості, що раніше містили займисті речовини, перед зваркою мають бути очищені.

Після закінчення роботи переконайтесь, що всі іскри загашені, немає тліючих предметів пред-метів, що спалахнули.

Для включення перегріву робіть перерви в ро-боті виробу, достатні для охолоджування виро-бу, відповідно до тривалості включення, вказа-ної в технічних характеристиках.

Регулярно перевіряйте стан мережевого кабелю і робочих дротів. Не допускайте пошкодження їх ізоляції, погрішення контакту в з'єднаннях, змен-шення перергу, втрати ізоляційних властивостей (забруднення струмопровідними речовинами).

⚠ УВАГА

Пошкоджені кабелі підлягають негайній заміні в сервісному центрі.

Вимикайте виріб з мережі відразу ж після закін-чення роботи.

Вимикайте виріб лише вимикачем 3. Не вими-кайте, просто від'єднуйте кабель від мережі (ви-миаючи вилку з розетки).

Періодично очищайте від забруднення поверхні апарату і кабелів. Не рідше ніж один раз в мі-сяць продувайте апарат стислим повітрям.

Всі роботи по технічному обслуговуванню пови-нні проводитися при відключенні від мережі кабелі.

Виріб не вимагає іншого спеціального обслуго-вування.

Всі інші роботи (у тому числі ремонтні) повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі по-яви підохрілих запахів, диму, вогню, іскр слід вимкнути апарат, відключити його від мережі і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

Через технічну складність виробу, критерії гра-ничних станів не можуть бути визначені корис-тuvачем самостійно. В разі явної або перед-бачуваної несправності зверніться до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилося або Ви не змогли усунути її, звернетесь в спеціалізо-ваний сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр ви-дає у формі відповідного Акту.

Інструкції з безпеки

Електричний струм великої сили - джерело під-вищеної небезпеки. Щоб уникнути нещасних ви-падків:

- ▶ не підключайте апарат до мережі, не вимкнувши автоматичний вимикач, що захищає лан-циг його живлення;
- ▶ не працуйте в сиру погоду або під дощем, на вологих або мокрих поверхнях, не торкайтесь до підключенного до мережі виробу мокрими руками або мокрим дрантям;
- ▶ не торкайтесь відкритими частинами тіла од-ночасно робочої і масової клім або металевих частин, підключених до цих клім;
- ▶ не виконуйте робіт по технічному обслуговуванню виробу (очищення поверхонь) або заміні частин, що вийшли з ладу, не відключивши його від мережі;
- ▶ не використовуйте пошкоджені кабелі і не до-пушкайте ослаблення з'єднань;
- ▶ ніколи не дивіться на дугу, що горить, без за-хисної маски.

Перед початком роботи огляньте і візуально пе-ревірте виріб, кабелі і місця з'єднань на відсутність видимих механічних пошкоджень.

З електробезпеки виріб відповідає I класу захис-ту від поразки електричним струмом, тобто по-винно бути заземлено. Забороняється підключати виріб до розеток без контактів заземлення. Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку. Якщо у Вашій мережі немає захисного заземлюючого дроту, кваліфікований електрик повинен виконати роботи по пристрою заземлення і протягнути відповідний дріт.

Щоб уникнути нещасних випадків, кожного разу перед включенням виробу в мережу перевіряйте, що тримач електродів ізольований від металевих деталей, поверхонь і дротів, що беруть участь в електричному ланцюзі процесу зварки, а також від заземлених предметів.

При роботі з виробом завжди використовуйте спеціальний одяг (рукавички, черевики з ізоля-

ючою підошвою, фартух, що не згорає) і захисну маску з відповідною мірою захисту від дії елек-тричної дуги.

В процесі зварки (або різання) деякі матеріали можуть виділяти токсичні речовини високої кон-центрації, які можуть викликати нездужання, по-гане самопочуття і навіть отруєння. Щоб уникнути пошкодження забезпечте хорошу вентиляцію робочого місця.

Не включайте виріб і не працуйте в приміщеннях з високим вмістом в повітрі пари кислот, води, вибухових або легкозаймистих газів. Не працуйте поблизу предметів із легкозаймистих матеріалів. **Пам'ятаєте!** Іскри і розжарені частки розлітаються на відстань до 10 м. Ємкості, що раніше містили займисті речовини, перед звар-кою мають бути очищені.

Не торкайтесь до працюючих, рухомих (під ко-жуhami, кришками) частин виробу. Не включай-те і не експлуатуйте виріб із знятим захисним кожухом. Під кожухом розташовані металеві частини, що знаходяться під напругою і сильно нагріваються, а також вентилятор, контакт з якими може привести до травми. Крім того, кожух є направляючим для повітряного потоку і його від-сущність порушує охолоджування частин виробу, які нагріваються.

Після закінчення роботи переконаєтесь, що всі іскри загашені, немає предметів, що спалахнули або тліючих.

Всі роботи по технічному обслуговуванню пови-нні проводитися при відключенні від мережі кабелі.

Умови транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте виріб в надійному, сухому і недоступ-ному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснюю-те в коробках або кейсах.

Виріб, що відслужив термін служби, додаткове приладдя і упаковку слідує екологічно чисто утилізувати.

Гарантійні забов'язання

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службу підтримки «ЗУБР» по електронній пошті на адресу: zubr@zubr.ru.

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти «ЗУБР» на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижче-перерахованих умов (№ 2–8) шляхом безкоштовного усунення недоліків інструменту протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту, для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширення гарантії

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

Розширення гарантії надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії «ЗУБР».

РЕєстрація здійснюється лише на сайті виробника www.zubr.ru у розділі Сервіс. Підтвердженням участі в програмі розширеної гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрукувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошуються в процесі реєстрації.

3) Гарантія не поширяється на:

- a) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу
- b) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкції по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначенням, під час використання за ненормальних умов довкілля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувглювання дротів електродвигуна під дією високої температури
- c) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень
- d) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання
- e) Несправності інструменту унаслідок використання приладдя, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами «ЗУБР»
- f) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин
- g) Приладдя, запасні частини і вітратні матеріали, що вийшли зі строю унаслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, акумуляторні блоки, зарядні пристрої, вугільні щітки, ножі, пили, абразиви, свердла, бура, волові сінь для триммера і тому подібне
- h) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення

Інвертор зварювальний

і) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням

4) Усунення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії «ЗУБР» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходят у власність компанії.

5) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або відправте несправний інструмент до вказаного в документації (на сайті www.zubr.ru) сервісного центру, прикладавши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширеною

60 місячною або розширеною 36 місячною гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту слід приласти і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.

Інструмент, відісланий дилером або в сервісний центр в частково або повністю розібраниому вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилерові або в сервісний центр несе власник інструменту.

6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усунення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.

7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не подовжується і не поновлюється.

8) Термін служби виробу складає 5 років.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Методи усунення
Виріб не вмикається	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Несправний вимикач	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Несправний який-небудь електронний компонент	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Спрацював термовимикач (горить жовтий індикатор)	Дочекайтесь ввімкнення виробу
	Спрацював захист включення при несправному вентилятору	Зверніться в сервісний центр для ремонту вентилятора
Виріб не працює на повну потужність	Низька напруга мережі	Перевірте напругу в мережі
	Несправність в електронній схемі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Порушення контакту або недостатній контакт в клемах, затисках	Відновіть контакт, затягніть всі роз'ємні з'єднання, очистіть контакти з поверхні
Виріб перегрівається, відключається, спрацював тепловий захист	Інтенсивний режим роботи, робота на максимальному струмі	Змініть режим роботи, понизьте значення струму
	Несправність в електронній схемі	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Несправність вентилятора	Зверніться в сервісний центр для ремонту
	Висока температура навколошнього повітря, слабка вентиляція приміщення, засмичені вентиляційні отвори	Прийміть заходи до зниження температури, поліпшення вентиляції, очищення вентиляційних отворів
Спрацював автоматичний вимикач в ланцюзі живлення	Коротке замикання у виробі або робочому ланцюзі	Усуњьте причину замикання
	Вихід з ладу термовимикача	Зверніться в сервісний центр для заміни
Робочий струм не відповідає положенню регулювальника	Несправність регулювальника	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Недостатня потужність виробу (див. несправність 2)	Проведіть роботи по несправності 2
	Витік струму через сторонній контакт	Усуњьте контакт або пошкодження кабелю

Күрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сынамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс рәсімделгендеріне және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабыңыз қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

Есте сақтаңыз! Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Тағайындалуы және қолдану аймағы

Инверторлы тұрақты тоғы бар пісіру аппараты (кейнірек – құрал) балқытылған электродтар арқылы қолмен электр дұға пісіру жұмыстарына арналады. Құрал әр түрлі болат түрлерін пісіруге қолданылады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқыңыз, соның ішінде «Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық» және «Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулық». Қосымшага назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланасыз да, қателіктер мен қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал аз уақыт ішінде орташа қарқындылық үдерісінің шамасы -10°С -тан +40°С температура мен ауаның 80% ылғалдылығына қатысты қоныржай климат төнірегінде, тікелей атмосфера шөгінділерінің болмауынан және шамадан тыс ауаның шаңдануынан сақтап, пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ қауіпсіздік бойынша МСТ 12.2.007.8-75;
- ▶ электромагниттік сәйкестік бойынша МСТ Р 51526-99

Осы нұсқауда ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұмattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдірүне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмей мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құбылы.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралды электр тоқ көз желісіне қосқанда тек қана жерме розеткаларды қолдану-бұл электр тоқ көзінен соққы алмаудың алдын алады.

Жұмыс барысында құралдың жеке бөлшектері қызады және оларды ұстау қүнде әкеледі.

Пісіру аппаратын индустріялды және өнеркәсіптік аумақта жогары жұмыс қарқындылығында және шамадан артық ауыр жүктемеде қолданылуы, оның жұмыс істеу мерзімін азайтады.

Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗАС-140	ЗАС-165	ЗАС-190	ЗАС-220
Атаулы тұтыну кернеуі, В	220	220	220	220
Жиілік, Гц	50	50	50	50
Атаулы тұтыну қуаты, кВ·А	4.1	5.3	6.2	7
Атаулы тұтыну тоғы, А	20	25	30	31
Бос жүріс кернеуі, В	76	76	76	76
Рұқсат етілтін тоқ көзінің кернеуі, В	180–250	180–250	180–250	180–250
Жұмыс тоқ диапазоны, А	20–140	30–165	30–190	30–220
Пісіру тоғының түрі	тұрақты	тұрақты	тұрақты	тұрақты
Қолданылытын электродтар диаметрі, мм	1.6–3.2	2.0–4.0	2.0–4.0	2.0–4.0
Жұмыс цикл (максималды тоқ көзінде), %	60	60	60	60
ПӘК, %	85	85	85	85
Қуат коэффициенті (cosφ)	0.93	0.93	0.93	0.93
Орнатылған ажыратқыш қондырығысы, А	25	30	35	35
Корпус сақтау классы	IP21	IP21	IP21	IP21
Оқшаулау классы	Н	Н	Н	Н
Шамадан тыс жүктеменің/шамадан тыс қызыдуың алдын алу	бар	бар	бар	бар
Электродтың пісіүен сақтану	бар	бар	бар	бар
Жетілдірілген дұғаны жағу (ыстық қүйге қосылу)	бар	бар	бар	бар
Пісіру тоқты қамтамассызыдау	бар	бар	бар	бар
Дыбыс қуатының деңгейі, дБ	–	–	–	–
Дыбыс қысымының деңгейі, дБ	–	–	–	–
Орташа квадратты діріл тездектіші, м/c ²	–	–	–	–
Қауіпсіздік класс МСТ бойынша 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Салмағы, кг	6.6	9.5	9.5	10
Жұмыс істеу мерзімі, жыл	5	5	5	5

Жиынтықтау

Пісіру аппараты	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Тасымалдау белбейі	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Электрод ұстауышы бар жұмыс сым желісі	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Жалпы сым желі	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Щетка/балға	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы
Пайдалану нұсқауы	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы	1 нұсқасы

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бұйымдар жиынтығының ақаусыз және зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Жабдық

- 1 Теріс клемма
- 2 Тұтқа
- 3 Ажыратқыш (ЗАС-140 –та арт жағында)
- 4 Желіге қосылу көрсеткіші
- 5 Тасымалдауға арналған бекіту белбеуінің тоғыны
- 6 Қызу көрсеткіші
- 7 Пісіру тоқ реттеуіші
- 8 Оң клемма

Техникалық сипаттамалары құралдың кестесінде Сіздің аппаратыңыздың корпусында белгіленген.

Жазбалар мазмұнын түсіндіру:

- ① құрал артикулі;
- ② сіздің құралыңыздың сериялық нөмірі;
- ③ пісіру түрлері (жабыны бар электрод арқылы дұғаны қолмен пісіру);
- ④ тоқ көз кернеу жиілігі;
- ⑤ Ø – қолданылатын электродтар диаметрі;
- ⑥ ПВ – жұмыс уақытының жалпы цикл уақытына «жұмыс-үзіліс» пайызыдық

1 кесте

ЗУБР		ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ ЗАС-165 ①	
Nº		②	
	③	~50Гц ④	Диаметр электродов 2,0 – 4,0 мм ⑤
ПВ(%)	100	60 ⑥	
I2(A)	124	165 ⑨	
U2(B)	25	26,4 ⑩	
IP21 ⑪	U1 = 220В ⑫	I1 макс=25А ⑬	I1 эфф=18А ⑭
	⑮		⑯
	⑯	Вес: 9,5 кг	⑰

Пайдалану жөніндегі нұсқау

коэффициентті уақыт бойынша (жалпы уақыты бойынша 10 минутты қамтиды) көрсетілген. Жұмыс тоқ көлеміне байланысты. Мысалы, 140 А жұмыс уақыты (9 жазбаны қаранды) 60% – яғни 6 минутты, 4 минут – үзілісті қамтиды;

- ⑦ таңба, жүктемеде бар реактивті құрамды білдіреді;
- ⑧ U_0 – бос жүрістегі кернеу (шығу кернеу құралдың ешқандай жұмыс сым желілеріне қосылмаған жағдайда);
- ⑨ I_2 – максималды жұмыс тоқ көзі жұмыс уақытының коэффициентіне (6 жазбаны қаранды) сәйкес келеді;
- ⑩ U_2 – құралдың шығу тоқ көзінің кернеуі (дұға кернеуі) максималды тоқ көзі бойынша (9 жазбаны қаранды);
- ⑪ корпус сақтау деңгейі: IP21 – корпусты қатты бетен заттардан диаметрі 12,5 мм (мысалы, саусақтарды), сонымен бірге вертикалды ағатын тамшылардан сақтайты;
- ⑫ U_1 – тоқ көз кернеу мәлшері;
- ⑬ I_{max} – желіде максималды тұтыну тоқ көзі;
- ⑭ I_{eff} – тұтыну тоғының тиймді қолданылатын) мәлшері;
- ⑮ сертификаттау органдың шамасы
- ⑯ таңбалары, жарақаттану мен қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін нұсқаумен мүқият танысады ескертеді;
- ⑰ құрал салмағы.

Пісіру инвенторы

Жұмысқа дайындық

Құралға құат және жалпы сымға қосыныз. Бұл үшін құралдың тетігіне штекер сым желісін орналастырыңыз, штекер еңесі тетік құмасымен сәйкес келуі керек және сағат тілшесі бойымен соңына дейін штекерді бұраныз. Сым желілерді қосу тікелей (пісірлетін құралға «+» шығу қосылған, электродқа «-» шығу) немесе кері (сәйкесінше кері) полярлықтар бойынша жүзеге асады;

Ескерту! Тікелей полярлықта пісірлетін даяр зат едәуір қыздады, керіде – электрод бүйіржагы қыздады. Кері полярлықты балқытылуы қынға согатын электродтарда пайдаланызыз, сонымен қатар тірік терендігін ұлғайту үшін (40–50% сол тоқ күйінде) қолданылады.

месе бар жермеге жерме контурын қосыныз;

- ▶ басқа екі сымды – Сіздің желініңдің фазалық және нольдік сымдарыныңға (поллярлық ерекшелігін ажыратпай) қосыныз.

Ескерту! Бар розеткаға үшін айыр байланыстарына желілік сымжелеге жоғарыда аталаған сипаттамаға сәйкес қосыныз.

Қысқа тоқ сыналануынан Сізді және құралды сақтау үшін (жылудан сақтау іске қосылғанға дейін) пісіру аппаратында **МИНДЕТТИ ТУРДЕ** тоқ көзі бар тізбекте автоматты ажыратқыш немесе 2 кестеге сәйкес келетін атаулы балқытыш сақтандырыбын орнатылған ажыратқыш атаулы мелшерінен кем емес (техникалық сипаттамасын қаранды) орнатылуы керек.

2 кесте

Максималды пісіру тоқ көзі I ₂ , А	Сақтау құралының мәлшері, А	Тоқ көз баратын байланыстыруышы сым желінің желілік құмасы, кем емес, мм ²
140	25	2,5
160	25	2,5
180	32	3
200	32	3
250	32	3–4

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Аппаратқа ЗАС-190, ЗАС-220 тоқ көзі ретінде тұрмыстық розеткаларды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**, яғни олар және байланыстырылған сымдар аппараттың тұтыну тоқ көзіне сәйкес келмейді. Ажыратқыш арқылы аппаратты қолдану үшін сым желі желісін 2 кестеде көрсетілгендей сымдар құмасы кем емес шамада тартыңыз және **СӘЙКЕС ЖҮКТЕМЕСІ БАР** розетканы орнатыңыз. Қолдануы қоса тіркеletін шанышқының қосуы бар тұрмыстық желілеріндегі көрсетілген аппараттарды Тек қана дәнекерлегіш тоқта 160 Адан аспайтын руқсат етіледі.

Құралды іске қосу алдында 3 ажыратқышты «0» күйіне келтіріңіз, сонымен қатар 7 тоқ реттеуін ең төменгі тоқ шамасына орнатыңыз.

Жұмысқа дайындаңыз:

- ▶ пісірлетін бөлшектерді дайындаңыз;
- ▶ сарғыш-жасыл сымды Сіздің тоқ көз желісінің сақтау жерме сымына ғимараттың/бөлменің не-

► ауда сүйкіткіштер буының тез жанатын, тез жарылатын және құрамында хлоры бар заттардың жоқтығына көз жеткізің;

► орнатылған жарық сүзгіші бар электр дұға пісіруге арналған беттердені, сақтау қолғаптарын; резенке (немесе басқа өткізбейтін) аяқ-кимді, жанбайтын алжапқыш; аумагы шектеулі жұмыс орындарында респираторды қолданыңыз;

Ескерту! Ұсынылатын сақтау заттарының тізімін Сіз 39 параграф таба аласыз.

► сәйкес келетін электродты ұстасышқа қосыңыз;

Ескерту! Электродты тандау үшін 3 кестеде пісрігендегі бөлшектердің қалындығы және электрод диаметрі көрсетілген мағлұматты пайдаланыңыз;

► жалпы сым қысымын пісрілетең бөлшектерінің біріне қосыңыз;

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жалпы сым және бөлшектер арасындағы қысықштың сенімді электр контакттының байланысқанына назар аударыңыз. Сенімді контакты қалыптастыру үшін (шан-тозаңнан, тоттан, бояудан тазартыңыз, металл жылтырағанға дейін контакт байланыстарын тазартыңыз) қажетті шараларды ұйымдастырыңыз.

Жұмыс реті

Жұмыс алдында құралды 3 ажыратқыш арқылы қосыңыз.

Назар аударыңыз! Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін құралды желіге қосқан сайын электрод ұстасуыштары металл бөлшектерден, пісіру кезінде электр тоқ көзі бар үстірттен және сымдардан, сонымен бірге жерме заттардан аулақ екендігіне көз жеткізің.


7 реттеуіш арқылы қажетті пісіру тоқ көзін пісрілетең даяр заттардың сипаттамаларына сәйкес (болат түрі, қалындығы) және 3 кестеге сәйкес кеңестерді орындау арқылы орнатыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Электр тізбегінің, қысқа сыналаудың және Сіздің электр тоқ көзінен жараптандын алдын алу үшін аппаратты қосқанда электрод ұстасышты жерге немесе пісрілетең бөлшектерге қоймаңыз.

Қолғаптарды киің (қажет болса, респираторды), сақтау беттерден киің және жұмысты бастаңыз:

1) Электродты 10 мм қашықтықта пісіру бұрыш нүктелері 20°–30° вертикаль бойынша орнатыңыз. Ұшқындаудың алдын алу үшін жұмыс жазықтың ұстасыңыз;

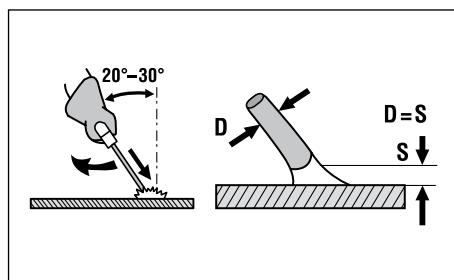

2) Пісіруді бастар алдында (дұғаны жағынан) қажет болса, электродты пісрілетең жазықтың төнірегі бойымен (тез емес) «жағынан». Егер дұға жанбаса, әрекетті қайталаныңыз. Егер дұға жанса, электрод диаметріне сәйкес пісіру орынна алшақ қашықтықта ұстасыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Дұғаны алу үшін электродты соқпаңыз, бұл электродты зақымдайды және дұғаны алуға кедергі жасайды.

3 кесте


Пісрілетең металл қалындығы, мм	Электрод диаметрі, мм	Пісіру тоқ көзі , А	
		МИНИМАЛДЫ	МАКСИМАЛДЫ
1,5–3,0	2	50	80
1,5–5,0	2,5	70	110
2,0–12	3,2	90	140
4,0–20	4	140	200
10–40	5	190	250

Пісрілетең даяр заттардан электродтарды балкытудың алдын алу үшін құралда қызметтің сақтау жүйесі қарастырылған. Жұмыс жазықтығына электродты пісірген күнде басқа жаққа қарай оны шешу қажет.

Ескерту! Пісіру аппараттың істен шығуына (қызудан және жылудан сақтау қосылады) әкеледі.

3) Тірісті аяқтаған соң, электродты кейінрек шегерінің, бұл пісрілетең тірісті толтырады, содан кейін, дұға жоғалғанға дейін оны дереу жоғары көтеріңіз.

Тоқ көз қуаты мен электродтар қозғалыс жылдамдығына байланысты Сіз келесі нәтижелерге жетесіз:

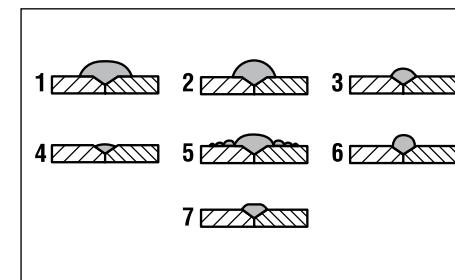

- 1) электродтың ете баяу қозғалысы;
- 2) ете қысқа дұға;
- 3) ете төмөнгі тоқ көзінің пісіруі;
- 4) электродтың ете тез қозғалысы;
- 5) ете ұзын дұға;
- 6) ете жоғары тоқ көзінің пісіруі;
- 7) дұрыс тіріс.

Бірнеше сынама пісіру жұмыстарын практикалық тәжірибе алу үшін пайдаланыңыз.

Сіздің пісіру аппаратыңда аппараттың электронды бөлшектерін қызметтің алдын алатын жылудан сақтау орнатылған. Температура шектен шықса, онда термоажыратқыш аппаратты ешіреді. Жылудан сақтау қосылуын 6 көрсеткіштің жаңу болып табылады.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Температура қалпына келген соң, электродқа кернеу автоматты барады.

Осы күнде аппаратты еш қараусыз тастамаңыз, электрод ұстасышты жерде және пісрілетең бөлшектерден алшақ болсын. Осы кезде аппаратты 3 ажыратқыш арқылы өшіріңіз.

Жұмыс барысында құралдың қызығы дұрыс болып табылады.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пісіру аппараттың зақымдану немесе уақыттысынан бұрын істен шығуын алдын алу үшін (есіресе термоажыратқыш жүйе қосылды) жұмысты жалғастырмас бұрын жылу сақтаудың іске қосылу себебін анықтаңыз. Бұл үшін аппаратты желіден өшіріңіз және осы Нұсқаудың «Елтимал ақаулар және оның жою амалдары» белгіміне назар аударыңыз.

Аппаратты жұмыс аяқталған соң өшіру үшін, сонымен қатар ұзақ үзілістерде 3 ажыратқышты «0» күйіне ауыстырыңыз және тоқ көзі бар сым желіні (розеткадан ажыратқышты алыңыз) ажыратыңыз.

Пайдалану жөніндегі кеңестер

Сіздің электр қуаты атаулы құрал қуатына сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз. Құралды тек қана жерме желісі бар болған жағдайда пайдаланыңыз.

Жұмыс алдында құралды, сым желіні және байланыс орындарын механикалық ақаулардың жоқтығына қараңыз және тексеріңіз.

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жараптандынан I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме болуы керек. Құралды жерме контакттары жоқ розеткаларға тыйым салынады. Егер Сіздің желінізде сақтау жерме сымы жоқ болса, онда электр маманы жерме құралын орнатыңыз және қажетті сымды тартуы қажет.

Міндетті түрде аппараттың тоқ көзі бар тізбектегі автоматты ажыратқышты қолданыңыз: электр тоқ көзі жүргізілген сым желілердің зақымдануы корпустың металл бөлшектерінде кернеудің пайда болуын тудырады және ажыратқыштың жоқтығы тоқтан соққы алуға себеп болады.

Жұмысқа дайын болған соң, құралды желігепе қосыңыз.

Құралмен жұмыс істегендеге арнағы киймді (қолғапты, оқшауланған табаны бар аяқ-кимді, жанбайтын алжапқышты) және электр дұғасынан сыйкынан сақтау деңгейі бар сақтау беттерден киіңіз.

Құралды алғаш рет қолданғанда жұмыс сымдарын қоспаңы, оны жүктемесіз 2-3 минут істептің. Егер осы уақытта Сіз бөтен шуды немесе жаңған істі (шан-тозақ ісінен басқа) сезесін, құралды ашыріңіз, желіден тоқ көзі бар сым желіні (розеткадан ажыратқышты алыңыз) ажыратыныз және ақаудың пайда болу себебін анықтаңыз. Ақау себебі табылмайынша және анықталмайынша құралды іске қоспаңыз.

Құралдың алғашкы жұмыс істеу кезінде жаңған істі болуы сақтау былғары бояуының жануын білдіреді.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін құралды желіге қосқан сайын электрод ұстауыштары металл белшектерден, пісіру кезінде электр тоқ көзі бар үстірттен және сымдардан, сонымен бірге жерме заттардан аулақ екендігіне көз жеткізіңіз.

Жұмыс орнын жақсы желдетіңіз. Пісіру кезінде (немесе кесуде) болатты, кадмийді, мырышты, сынапты және бериліпді, соларға үқсас заттардың жоғары концентрациясы бар улы заттарды шығаруы әлсіздік, өзінізді нашар сезінуді және улануды тудырады. Бұның алдын алу үшін:

- ▶ оттегі арқылы ауаны желдетпеніз;
- ▶ жұмыс орнын желдетіңіз және респираторды киңіз. Бериліпді пісіргенде екі шараларды орындаңыз;
- ▶ шектеулі жұмыс орнында ауаны желдетіңіз немесе таза ауа беретін респираторды киңіз;
- ▶ металлды сүйкіткіштер буы бар немесе құрамында хлор бар заттар ғимараттарда пісірменіз (кеспеніз). Хлор бар заттардың пісіру кезінде ауаға тарағандағы фосген (өте улы газ) және кеуде мен көзді тітіркендірінгін ескеріңіз.

Тұракты тоққа арналған электродтарды жақсы нөтижеге ие болу үшін қолдану кепілдік болады. Құралдың техникалық сипаттамасына қайшы келетін электродтардың диаметрі кем немесе үлкен болса, оны қолданбаңыз.

Құралды ауада жоғарғы қышқылдар буы, су, жарылатын және отқа қауіпті газдар бар жайларында іске қоспаңыз. Отқа қауіпті заттардан аулақ жұмыс істептің. Есте сактаңыз! Ұшқындар және балқытылған белшектер 10 м қашықтықта ұшатынын ескеріңіз. Жанатын заттар болған ыдысты пісіру алдында тазартыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, жаңған немесе бықсыу бар заттардың жоқтығына, ұшқындаудың сөнгенине көз жеткізіңіз.

Қызыдуын алдын алу үшін жұмыс барысында құралға қажетті үзілісті берілген техникалық сипаттамаға сәйкес жасаңыз.

Әрқашан желілік сым желіні және жұмыс

сымдарын тексеріңіз. Олардың оқшаулануының, контакттар байланыстарының зақымдануының, қиманың кішіреюінін, оқшаулау қасиетінін (тоқ жүргізілген заттардың ластануы) жоюылуының алдын алыңыз.

▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған сым желілер дереу қызмет көрсету орталығында ауыстырылуы керек.

Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды тек қана **3 ажыратқыш арқылы өшіріңіз**. Оны желіден сым желіні (розеткадан алу арқылы) ажыратпаңыз.

Әрқашан аппараттың бетін және сым желіні шан-тозаңнан тазартыңыз. Бір айдан кем емес аппаратты сыйымдалған ауамен жеделтіңіз.

Барлық техникалық қызметтер тек қана желіден сым желі ажыратылған кезде жүргізуі керек. Пісіру аппараты басқа да, арнайы қызметтерін талап етпейді.

Барлық техникалық қызметтер тек қана қызмет көрсету орталықтарында жүргізуі керек.

Құралдың істен шықпауын қадағалаңыз. Бөтен істегердің, туғыннің, оттың, ұшқындарын пайдаланған жағдайда аппаратты желіден өшіру қажет және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет

Егер Сізге құралдың дұрыс істемеуі көзге түссе, оны пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық курделілігіне, шекті критерияларына байланысты тұтынушы өздігімен анықтамайды. Бар немесе болжамды ақаудың болу жағдайында «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдары» Қосыншага назар аударыңыз. Егер тізімде ақаулар болмаса немесе Сіз оларды жою алмасаңыз, арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күй немесе оның белшектері туралы қорытындыны сәйкес келетін Акт түпнұсқасы түрінде қызмет көрсету орталығы береді.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық

Электр тоқ көзі – үлкен қауіптілік көзі болып табылады. Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін:

- ▶ аппаратты автоматты ажыратқышты, тоқ көз сақтау тізбегінен ажыратпай желіге қоспаңыз;

▶ ылғал ауа райында немесе жаңбыр астында, ылғал немесе дымқыл үстірттерде жұмыс істеменіз, дымқыл қолмен немесе дымқыл матамен құралды іске қосылған күйінде үстамаңыз;

▶ жұмыс және жалпы клеммаларды немесе клеммаларға қосылған металл белшектерді бір үақытта дененізбен тименіз;

▶ құралды желіден өшірмейінше, техникалық қызметтерді (үстіртті тазарту) немесе істен шықкан белшектерді ауыстыру жұмыстарын атқармаңыз;

▶ зақымдалған сым желілерді пайдаланбаңыз және байланыс орындарынң босауына жол берменіз;

▶ ешқашан сақтау бетпердесіз жаңған дұғаға қарамаңыз.

Жұмыс алдында құралды, сым желіні және байланыс орындарын механикалық ақаулардың жоқтығына қараңыз және тексеріңіз.

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жараптандыдан I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме болуы керек. Құралды жерме контакттары жоқ розеткаларға тыбым салынады. Егер Сіздің желінізде сақтау жерме сымы жоқ болса, онда электр маманы жерме құралын орнатқаны жен және қажетті сымды тартуы қажет.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін құралды желіге қосқан сайын электрод ұстауыштары металл белшектерден, пісіру кезінде электр тоқ көзі бар үстірттен және сымдардан, сонымен бірге жерме заттардан аулақ екендігіне көз жеткізіңіз.

Құралмен жұмыс істегендеге арнайы киімді (колгантты, оқшауланған табаны бар аяқ-киімді, жанбытын алжапқышты) және электр дұғасынан сәйкес сақтау деңгейі бар сақтау бетпердесін киіңіз.

Пісіру кезінде (немесе кесуде) кейір материалдар жоғары концентрациясы бар улы заттарды шығаруы әлсіздік, өзінізді нашар сезінуді және улануды тудырады. Соңдықтан, жұмыс орнын жақсы желдетіңіз.

Құралды ауада жоғарғы қышқылдар буы, су, жарылатын және отқа қауіпті газдар бар жайларында іске қоспаңыз. Отқа қауіпті заттардан аулақ жұмыс істептің. Есте сактаңыз! Ұшқындар және балқытылған белшектер 10 м қашықтықта ұшатынын ескеріңіз. Жанатын заттар болған ыдысты пісіру алдында тазартыңыз.

Жұмыс, қозғалатын құрал белшектерді (былғары, қақақ астында) үстамаңыз. Сақтау былғары шешілген күйде құралды қоспаңы және пайдаланбаңыз. Былғары астында кернеуі бар металл белшектер, сонымен қатар ауа жеделтіш орналасқан, оларды үстәу жараптандыруа әкеледі. Сонымен қатар былғары ауа ағымын бағыттайтын және оның болмауы құралдың қызған белшектерін сұтуға кедері жасайды.

Жұмыс аяқталған соң, жаңған немесе бықсыу бар заттардың жоқтығына, ұшқындаудың сөнгенине көз жеткізіңіз.

Барлық техникалық қызметтер тек қана желіден сым желі ажыратылған кезде жүргізуі керек.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдауын қораптар мен кейстдерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес кәдеге жарату керек.

Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандастын, сондықтан да, егер Сіз сапага және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрон-дық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: zubr@zubr.ru

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқығына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың зандағы құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік тәменде аталған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дөлелденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орындау.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

Негізгі кепілдік

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында **12** айды құрайды.

Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңын ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркеlegen жағдайдаға ғана қарастырылады.

Тіркеleу тек қана www.zubr.ru өндірушінің сайтындағы Сервис бөлімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркеlegen кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысуы да растайтын тіркеleу сертификаты болып табылады, оны тіркеleу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркеleу сатып алушының тіркеleу кезінде жеке мәліметтерін сақтау рұқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылады:

a) Жұмыс барысында және өздігінен тозған белшектер, сонымен қатар осындағы тозу

түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қашып келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортасын қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткілікіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылады.

в) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, белшектердің және құрал үзілтерінің деформациясы немесе балкуны, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе қуоі.

г) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

д) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/ белшектерді қолдану салдарынан құралдың істен шығуы

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бірге заттардың түсү, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл белшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Кепілдік бүйімдерге, қосымша белшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, араптар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрғылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізben расталған кепілдікті жағдай төнірекінде ақауды жою «ЗУБР» компаниясының қызметінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген (www.zubr.ru сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атавы көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен коса әкеліз немесе жіберіз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу неғізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркели сертификатын көрсетініз.

Жартылай немесе толық белшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылады.

майды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағымдар түсіруге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төңірегінде қарастырылады.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылады және жаңартылады.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

ЫҚҰТАМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақау	Ықұтамал себеп	Жою амалдары
Құрал қосылмаған жағдайда	Желіде кернеу жоқ	Желіде кернеуді тексерініз
	Ажыратқыш бұзылған	Қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз.
	Кез келген электронды компонент бұзылған	Қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз
	Термоажыратқыш іске қосылды (сары көрсеткіш жанды)	Аппараттың қосылуын күтіңіз
Құрал толық қуатта жұмыс атқармайды	Бұзылған вентиляторда сақтау қосылды	Вентиляторды жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Желіде төменгі кернеу болуы	Желіде кернеуді тексерініз
	Электронды схемада закымданудын болуы	Қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз.
Аппарат қызады, өшеді, жылу сақтау іске қосылады	Контакттың бұзылуы немесе клеммаларда, қысыштарда қажетті контакттардың болмауы	Контактты қалпына келтіріз, барлық тетік байланыстарды қатаїтыңыз, контакт беттерін тазартыңыз
	Қарынды жұмыс режимі, максималды тоқ көзінде жұмыс істей	Жұмыс режимін өзгертіз, тоқ шамасын азайтыңыз
	Электронды схемада закымданудын болуы	Қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз.
	Вентилятор бұзылған	Қызмет көрсету орталығына жөндеу үшін хабарласыңыз.
Тоқ көзінің тізбегіндегі автоматты ақыратқыш іске қосылады	Қоршаған ауаның жоғары температурасы, ауа жаңарту тетіктері ластанғандықтан нашар ауа жаңаруы	Температуралық төмендегу, ауаны жаңарту, ауа жаңарту тетіктерін тазарту шараларын қолданыңыз
	Кұралда немесе жұмыс тізбегіндегі қысқа сыналанудын болуы	Сыналану себебін жойыңыз
	Термоажыратқыштың істен шығуы	Қызмет көрсету орталығына ауыстыру үшін хабарласыңыз.
Жұмыс тоқ реттеуішке сәйкес келмейді	Реттеуіштің бұзылуы	Қызмет көрсету орталығына жөндеу және ауыстыру үшін хабарласыңыз.
	Аппараттың жеткілікті қуаты жоқ (2 п. қаралыз)	2 п. сейкес жұмыстарды атқарыңыз
	Бөтен контакт арқылы тоқтың тарауы	Контактты немесе сым желінің закымданудын жойыңыз