



**ПНЕВМО  
СТРУЙ  
ТЕХНИКА**

Великолукская  
производственная  
компания

# ПАСПОРТ

## **КАМЕРА АБРАЗИВОСТРУЙНАЯ (напорного типа) «60 – Н - М»**



г. Великие Луки

## **Внимание!**

К эксплуатации абразивоструйной камеры допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда в том числе и настоящее руководство.

## **Техника безопасности**

1. При абразивоструйной обработке необходимо надевать защитные перчатки.
2. Недопустимо использовать при эксплуатации изношенное и не исправное оборудование и средства защиты.
3. Необходимо направлять сопло только на очищаемую поверхность. Недопустимо направлять сопло на окна камеры.
4. Необходимо использовать только сухие, хорошо просеянные абразивы, пригодные для операций абразивоструйной обработки.
5. Перед началом работы абразивоструйной камеры необходимо:
  - убедиться, что перчатки, прокладки, шланги и фитинги не изношены;
  - при использовании соединительных муфт шлангов закрепить их страховочными тросиками;
  - убедиться, что камера заземлена;
6. Во время абразивоструйной обработки все двери камеры, рекуператора и пылесборник должны быть закрыты.
7. Запрещается открывать двери или отключать вытяжной вентилятор до удаления из камеры абразивной пыли.
8. Высокое давление может привести к разрушению бака пескоструйного аппарата. Для избегания аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой серьёзные или фатальные травмы, не превышайте указанное максимальное рабочее давление.
9. Необходимо убедиться, что вся трубопроводная арматура и крепеж шлангов плотно закреплены, перед использованием пескоструйной камеры. Отсоединение шланга под давлением может привести к серьёзным травмам.
10. Запрещается смотреть в выходное отверстие вытяжного вентилятора фильтра при вращении вытяжного вентилятора. Частицы, вылетающие из вытяжного вентилятора, могут вызвать травму глаз и лица.
11. Перед очисткой необходимо закрыть двери камеры, рекуператора и пылесборника. Во время обработки все двери должны быть закрыты.
12. После абразивоструйной обработки двери следует держать закрытыми, а вытяжной вентилятор включенным пока камера полностью не очистится от пыли, находящейся в воздухе.

## 1. Назначение

1.1. Камера струйная «КСО-60–Н-М» предназначена для чистки, снятия ржавчины, песка и окалины, получения необходимой шероховатости, снятия слоёв, матирования, упрочнения, снятия заусениц и полирования, а так же для подготовки поверхностей перед нанесением антикоррозионных покрытий (лакокрасочных материалов, металлизационных покрытий);

1.2. Для работы камеры используется стальной высококремнистый песок, электрокорунд, карбид кремния, стальная или чугунная дробь фракцией до 1 мм. Точный размер максимально возможной фракции зависит от удельного веса и формы зерна абразива и должен быть определен пользователем в результате практического тестирования;

1.3. Сжатый воздух для работы установки должен использоваться не ниже 2-го класса по ГОСТ 17433-80, что позволяет добиваться высокого качества очистки и бесперебойной работы узлов камеры;

1.4. Климатическое исполнение камеры «УХЛ», по ГОСТ 151550-69 и ГОСТ 15543-70;

## 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1 (по заказу изготавливаются камеры различных типоразмеров, объема бункера и комплектации);

Таблица 1

№	Наименование параметра	КСО-60–Н-М
1	Габаритные размеры высота, мм. ширина, мм. длина (глубина), мм.	2400 1050 850
2	Габариты рабочей зоны, мм.	650×980× 700
4	Габариты смотрового окна, мм.	540×230
5	Масса камеры, кг.	350
7	Объём бункера для абразива, литр.	50
8	Рабочее давление, МПа.	0,35-0,7
9	Расход сжатого воздуха, м <sup>3</sup> /мин.	1,6-4,5*
10	Способ транспортировки абразива к соплу	напорная
11	Производительность, м <sup>2</sup> /час	5-20
12	Абразивный материал	см. п. 1.2.
13	Проем для длинномерных деталей, мм	200x200
14	Эл.энергия	~220

\*см. таблицу 2

2.2. Камера обеспечивает при требуемом давлении и расходе сжатого воздуха получение очищенной поверхности по требованиям ГОСТа и других нормативных документов;

### 3. Комплектация и описание камеры

#### 3.1 Комплектность поставки

Камера типа «КСО-60–Н-М»	1 шт.
Струйное сопло	1 шт.
*Стол поворотный	1 шт.
Трап	1ком.
Паспорт	1 шт.
*Наушники	1 шт.
**Перчатки	1 шт.

\* - комплектность по заказу;

\*\* - по согласованию с заказчиком лапы для рук в камере могут иметь различное конструктивное решение.

#### 3.2.Описание камеры (рис.1.)

1 – концевой выключатель	9 – рукав подачи абразива
2 – проем для длинномерных деталей	10 – емкость напорная
3 – блок управления	11- фильтр выпускной
4 – эл. магнитный клапан подачи воздуха	12- эл. магнитный клапан сброса давления
5 – кран подачи воздуха	13– проемы для рук с перчатками
6 – трап	14 – дверь
7 – дозатор абразива	15-смотровое окно
8 – педаль управления	16- фонарь освещения

Рисунок 1



## **4. Подготовка к работе и предварительные настройки.**

### **4.1. Место установки**

Следует выбрать место установки, в котором имеется сжатый воздух и электропитание. Следует обеспечить свободный доступ ко всем дверям и зонам обслуживания, а также удобство работы с крупными деталями.

### **4.2. Подбор абразива**

4.2.1. На технологию абразивоструйной обработки оказывает влияние вид абразивного материала, его форма и размеры, требования, предъявляемые к свойствам наносимого покрытия и другие факторы. Абразивный материал выбирается в зависимости от размера обрабатываемой детали, формы твёрдости её материала, а также требований нормативно-технической документации.

4.2.2. При использовании одного и того же абразивного материала и при одном и том же диаметре сопла с увеличением давления и расхода сжатого воздуха увеличивается производительность процесса абразивоструйной обработки.

Стальной абразив: : Использование стальной крошки или дроби возможно с ограничениями по фракции (макс. диаметр зерна около 1,0 мм). Точный размер максимальной возможной фракции зависит от удельного веса и формы зерна абразива и должен быть определён пользователем в результате практического тестирования. Для защиты стенок кабины от быстрого износа применяться комплект для облицовки резиновый защитный.

Песок: Нежелательно использовать песок, так как он образует крайне легкий диоксид кремния и поэтому опасен для органов дыхания.

Оксид алюминия, двуокись кремния и гранит: Подобные агрессивные материалы могут применяться, но следует учитывать ускоренный износ всех деталей кабины, рекуператора, сопла и шлангов, находящихся в контакте с таким материалом. В случае применения агрессивного абразива необходимо использовать сопло из карбида бора.

Стеклянная дробь: Дробь обычно обработана для обеспечения беспрепятственной эксплуатации даже при сравнительно высокой влажности. Стеклянная дробь, подвергшаяся действию избытка влаги, может быть многократно использована после тщательной сушки и полного разрушения образовавшихся комков.

## 4.3 Подключение сжатого воздуха

4.3.1. Пневмооборудование нужно подключить к сети сжатого воздуха, давлением 0,35-0,7 атм. Расход воздуха 1,6-4,5 м<sup>3</sup>/мин . Для этого на магистрале имеется съемный штуцер для подсоединения шланга ДУ25

4.3.2. Производительность компрессора под абразивоструйную камеру подбирается исходя из размера применяемого абразивоструйного сопла.

4.3.3. Качество и производительность абразивоструйных работ в значительной мере зависят от давления и количества воздуха, проходящего через сопло. Расход и давление воздуха, в зависимости от диаметров сопел (из расчета на один пистолет), указаны в таблице 2.

Таблица 2

Диаметр сопла, мм	Давление воздуха, кгс/см <sup>2</sup>						
	3,5	4,2	5,0	5,6	6,3	7,0	
6	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,5	м <sup>3</sup> /мин
	122	142	161	185	204	239	кг/час
8	2,2	2,5	2,9	3,3	3,6	4,2	м <sup>3</sup> /мин
	213	243	275	305	336	409	кг/час

\*Для камер оборудованных системой удаления загрязненного воздуха дополнительно необходимо 0,3 м<sup>3</sup>/мин сжатого воздуха для обдува фильтров.

## 4.4. Подключение электропитания

4.4.1. Все работы с электричеством должны выполняться квалифицированным электриком в соответствии с государственными и местными стандартами.

4.4.2. Электрооборудование камеры предназначено для подключения к сети переменного тока 220в;

4.4.3. В электрической схеме предусмотрена блокировка, отключающая электромагнитный клапан при открывании дверей камеры. При нажатой педали управления П1(рис.2), открывание двери камеры приводит к размыканию контакта концевого выключателя БД1 (рис.2), который размыкает цепь катушки электромагнитного клапана У1 предотвращая случайную подачу абразивного материала;

4.4.4. На боковой панели камеры расположен блок электроуправления камерой:

- автоматический выключатель АВ1, АВ2(рис.2), которые включают всю силовую цепь, цепь управления и освещение.

4.4.5. Включение камеры производится в следующем порядке:

- а) подключить камеру к питающей сети;
- б) включить автоматический выключатель АВ1 (рис.1). В камере должно включиться освещение;
- в) закрыть двери камеры, при этом должен замкнуться концевой выключатель 1(рис.1);

г) нажать на педаль управления 8 (рис.1), при этом в бункер камеры должен быть засыпан абразивный материал, а абразивоструйное сопло должен находиться в руке пескоструйщика.

4.4.6. Выключение камеры:

- а) отпустить педаль управления П1;
- в) через 30 сек. выключить автоматический выключатель АВ1.

**Камера должна быть надежно подключена к цеховому заземляющему устройству;**

Рисунок 2

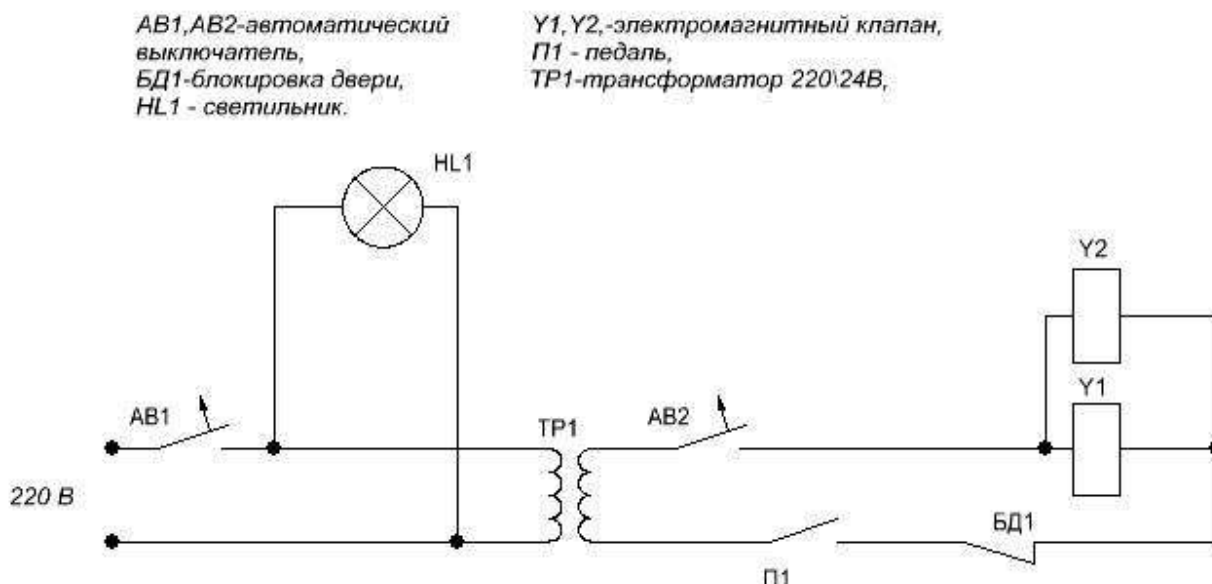


Таблица 4

Обозначение по рис.1	Наименование	Кол- во
AB1	Автоматический выключатель ДЭК 101- 1/10	1
AB1	Автоматический выключатель ДЭК 101- 1/10	1
TP1	Трансформатор понижающий ОСО-0,063/24В	1
HL 1	Прожектор LL271 220В 10Вт	1
Y1, Y2	Эл.магнитный клапан MSN1W-24/G-12	3
БД1	Концевой выключатель ВПК-2122 АУ2	1
П1	Педаль SFMS-1 Энергия	1



#### **4.5. Подключение камеры к централизованной системе вентиляции.**

Данная камера предусматривает удаление запыленного воздуха с использованием централизованной системы вентиляции.

Подсоединение заборного рукава от вентилятора производится к патрубку на задней стенке камеры.

#### **4.6. Педаль управления.**

Установить педаль поз.8(рис.1) на трапе перед камерой для обеспечения удобного доступа. Абразивоструйная камера предназначена для использования одним оператором. Следует убедиться, что в случае чрезвычайной ситуации можно быстро убрать ногу с педали.

#### **4.8. Загрузка абразива.**

4.8.1. При выключенном вытяжном вентиляторе засыпать чистый сухой абразив в бункер камеры.

#### **4.9. Выгрузка абразива.**

4.9.1. Для выгрузки абразива из камеры, установите рабочее давление воздуха на 3 бара. Установите в рабочую зону пустую емкость. Снимите абразивоструйное сопло. Поместите конец абразивоструйного рукава в емкость, закройте двери и нажмите на педаль. Абразив должен стечь в емкость. Не допускайте переполнения емкости и не собирайте в емкость очень много абразива, он тяжелый. Тяжелую емкость проблематично извлекать из камеры. За один или несколько приемов выгрузите весь абразив. Проведите осмотр состояния резьбы соплодержателя и абразивоструйного сопла. В случае сильного износа замените деталь. При отсутствии износа прикрутите абразивоструйное сопло.

#### **4.10. Загрузка и выгрузка деталей**

4.10.1. Детали могут загружаться и выгружаться через любую дверь. Очищаемые детали должны быть очищены от масла, воды, жира или других загрязняющих веществ, которые будут загрязнять абразив или фильтры. При закрывании дверей необходимо убедиться, что дверь надежно герметизирована, в противном случае система контроля дверей блокирует обработку.

## **5. Принцип действия**

5.1. При включенной подаче воздуха и закрытых дверях абразивоструйной камеры процесс очистки может быть запущен нажатием педали. При нажатии на педаль абразивоструйный аппарат герметизируется и абразивовоздушная смесь поступает по рукаву к соплу. После соударения с очищаемой поверхностью абразив, вместе с мелкими частицами с этой поверхности, пылью и другими побочными продуктами, образующимися при абразивоструйной обработке, падают через сито в бункер камеры. При отжатии педали абразивоструйный аппарат прекращает работу и разгерметизируется. Скопившийся в бункере абразив засыпается внутрь аппарата.

5.2. По мере необходимости абразивный материал требуется заменять новым.

## **6. Регулировки**

### **6.1 Давление очистки**

Давление, подходящее для большинства случаев, составляет  $5-7 \text{ кгс/см}^2$ . Более низкое давление может потребоваться для очистки хрупких или мягких, тонкостенных предметов или уменьшения разрушения абразива. Более высокое давление может потребоваться для удаления крепко держащихся загрязнений, но оно повышает разрушение абразива. Во всех случаях максимальная производительность достигается только при тщательном контроле давления. Отрегулировать давление воздуха, поворачивая ручку регулятора, расположенную на фильтре регулятора впускном. Вытянуть ручку и повернуть по часовой стрелке для увеличения давления или против часовой стрелки для снижения давления. После задания рабочего давления, вдавить ручку для блокировки.

### **6.2 Изменение количества абразива подаваемого к соплу**

Количество подаваемого к соплу абразива регулируется дозатором расположенным в нижней части абразивоструйного аппарата. Закройте подачу абразива, вращая вентиль регулировки по часовой стрелке до упора. Произведите запуск на кабины на 30 секунд, для продувки рабочей линии. Регулируйте количество подаваемого абразива путем поворачивания вентиля против часовой стрелки, на пол оборота и пробных пусков камеры до появления стабильного насыщенного абразивом факела. Производите регулировку при смене, износе или добавлении абразива.

### **6.3.Изменение количества подаваемого воздуха**

Качество абразивовоздушной смеси (соотношение абразива и воздуха) подаваемой к соплу определяется не только количеством подаваемого абразива, но и количеством подаваемого воздуха к смесителю. Количество подаваемого воздуха регулируется краном поз.5 (рис1). Соответственно при открытии крана количество воздуха в смеси увеличивается при закрытии - уменьшается.

## **7.Операция абразивоструйной обработки**

7.1.После выполнения всех действий по подготовке к работе и предварительных настроек указанных в пунктах 4 и 6 можно приступить к операции абразивоструйной обработки.

7.2. Установить обрабатываемую деталь на стол внутри камеры, плотно закрыть загрузочную дверь камеры (до срабатывания концевого выключателя).

7.3.Включить вытяжной вентилятор (внешней системы вентиляции).

7.4. Вставить руки в резиновые перчатки. Плотно держа соплодержатель с соплом и направив на обрабатываемую поверхность нажать на педаль управления. Начнется процесс очистки.

7.5. Наиболее эффективна обработка плавными непрерывными проходами. Расстояние от детали влияет на ширину полосы, охватываемую струей. Обычно сопло располагают на расстоянии приблизительно 70 - 150 мм от поверхности детали.

7.6. При необходимости прервать процесс обработки, педаль управления отпустить. Давление в корпусе упадёт, запорный конус опустится, и камера будет готова к загрузке абразивного материала и новому циклу работы.

7.7. По мере необходимости абразивный материал требуется заменять новым.

7.8. Перед открыванием двери и выгрузкой деталей следует дождаться очистки камеры от пыли, находящейся в воздухе.

7.9.Выключить внешний вытяжной вентилятор.

## **8. Техническое обслуживание**

- 8.1. Не рекомендуется оставлять абразивный материал в бункере сепаратора на длительное время во избежание слёживания и образования пробок.
- 8.2. Исключить попадание воды в камеру.
- 8.3. Следить за надёжностью крепления электропроводов.
- 8.4. Следить за состоянием изнашивающихся деталей и (сопла, шлангов, перчаток) и заботиться о своевременной их замене на новые. Срок службы струйного сопла (карбид кремния – до 50ч, карбид бора – до 300ч).
- 8.5. Периодически (по мере необходимости) подтягивайте резьбовые соединения пневмомагистралей.
- 8.6. Дозирующий клапан должен регулярно осматриваться на предмет износа. Для увеличения срока службы и предотвращения преждевременного выхода из строя клапана, необходимо своевременно заменять резиновую втулку.
- 8.7. Фильтр впускной воздушной магистрали оборудован ручным сливом конденсата. Сливать конденсат следует, по крайней мере, один раз в день (при необходимости чаще) или если на выходе сопла становится заметен водяной туман. Влажный воздух мешает потоку абразива. Если удалить влагу не удастся, может потребоваться устройство осушения воздуха с охлаждением.
- 8.8. Фильтр выпускной поз.11(рис.1) следует регулярно (ежесменно) осматривать и очищать от пыли и примесей.
- 8.9. При первых признаках утечки абразивной пыли вокруг смотрового окна или если видны повреждения прокладок, необходимо заменять прокладку рамы окна и прокладку проема окна камеры.
- 8.10. Смотровое стекло следует заменять по мере необходимости.
- 8.11. Периодически (ежесменно) осматривать конус-клапана и уплотнительное кольцо в абразивоструйном аппарате. При необходимости заменить.

## **9. Поиск и устранение неисправностей**

### **9.1. Плохая видимость**

- 9.1.1. Плохая видимость может быть обусловлена недостаточной производительностью внешней системы вентиляции.
- 9.1.2. Применение слишком мелкого, изношенного или мягкого абразива, который быстро разрушается, может привести к плохой видимости.

## **9.2. Снижение скорости абразивоструйной очистки**

9.2.1 .Низкий уровень абразива, что приводит к снижению его потока.

Проверить уровень абразива и добавить, если он низок.

9.2.2 .Неправильная регулировка дозатора абразива. Отрегулировать в соответствии с указаниями в разделе.

9.2.3 .Сниженное давление воздуха. Может быть вызвано неисправностью регулятора, загрязненностью фильтроэлемента, частично закрытым воздушным клапаном, утечкой воздухопровода или других используемых элементов пневматики.

9.2.4. Закупоривание абразивного рукава или сопла. Закупоривание может произойти в результате наличия крупных примесей или неверной регулировкой дозатора абразива.

9.2.5 .Износ сопла. Проверить и заменить изношенное сопло.

9.2.6. Износ абразивоструйного рукава. Проверить рукав на отсутствие разрывов и изношенных участков. Заменить в случае износа или повреждения.

9.2.7. Влажный абразив. Множественные комки или закупорка абразива в области дозатора абразива могут быть вызваны влагой.

## **9.5. Ни воздушно песчаная смесь, ни отдельно воздух не идут из сопла**

9.5.1. Сбросьте давление в абразивоструйном аппарате, визуально проверьте что абразивоструйное сопло не забито.

9.5.2 Убедитесь, что после нажатия на педаль абразивоструйный аппарат герметизируется. Если герметизация не происходит, то следуйте согласно пункту 9.7.

9.5.3 Проверьте что дозатор и воздушный кран открыты.

## **9.6. Абразивоструйная очистка не останавливается после отпущения педали**

9.6.1.Проверьте линию и выключатель в педали.

## **9.7. Абразивоструйный аппарат не герметизируется**

9.7.1. Проверьте, что от компрессора поступает сжатый воздух и кран на пневмолинии открыт.

9.7.2. Проверьте что редукционный клапан отрегулирован на слишком низкое давление. Минимальное давление 3 бара.

9.7.3. Дверь не включает защитный концевой выключатель.

9.7.4. Проверьте диафрагму клапана сброса давления, на наличие износа.

9.7.5 Проверьте ход герметизирующего клапана, а также состояние уплотнительного кольца.

9.7.6 Проверьте на наличие утечек управляющую пневмолинию.

### **9.8. Не происходит отключение и разгерметизация абразивоструйного аппарата или происходит медленно**

9.8.1 Проверьте что электромагнитный клапан стравливает давление, после отжатия педали. При необходимости проверьте эл.цепь.

9.8.2.Проверьте состояние фильтра выпускного.

### **9.9. Пересыщенная абразивом смесь**

9.9.1 Проверьте что на абразивоструйном аппарате открыт воздушный кран.

9.9.2 Дозатор абразива может быть открыт слишком сильно. Если дозатор не осуществляет регулировку количества абразива, опорожните от абразива кабину, сбросьте давление и проведите осмотр внутренних деталей дозатора.

### **9.10. Пульсации абразивовоздушной смеси во время запуска камеры, являются нормальным явлением**

### **9.11. Удары статическим электричеством**

9.11.1 Камера и/или оператор не заземлены. Абразивоструйная обработка вызывает накопление статического электричества. Для предотвращения этого камера должна быть заземлена. Если удары повторяются, возможно, статическое электричество накапливается на операторе. Соединить оператора с камерой коротким заземляющим проводом (таким, как заземляющий браслет/манжета для рук).

9.11.2 Детали должны находиться в контакте с решеткой. Если статическое электричество не рассеивается в металлической камере, оно накапливается в обрабатываемой детали.

## **10. Свидетельство о приёме.**

Камера абразивоструйная напорного типа «60–Н -М» № .....

Дата изготовления .....

Приёмку произвёл .....

## **11. Гарантии изготовителя.**

11.1. Гарантийный срок эксплуатации камеры устанавливается на 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет с момента отгрузки.Срок полезного использования камеры – 7 лет.

11.2. Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые детали (сопло абразивоструйное, сопло воздушное, корпус пистолета, абрази-

воструйный рукав, перчатки, стекло смотровое, стекло освещения, амортизатор двери).

## **12. Сведения о рекламациях**

Порядок предъявления и оформления рекламаций согласно «Инструкции о приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления», утверждённой постановлением № 11-7 Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.

Изготовитель: **ООО «ПК «Пневмостройтехника»**

182115 г. Великие Луки

Псковской области,

Гоголя д.3 литер Ч.

Тел. 8(81153)9-02-81

e-mail: info@vlpst.info

### **Внимание!**

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции изделия возможны некоторые расхождения между данным эксплуатационным документом и поставленным изделием, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель,** Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Пневмостройтехника"

Место нахождения: Российская Федерация, Псковская Область, 182115, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч, фактический адрес: Российская Федерация, Псковская Область, 182115, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч, основной государственный регистрационный номер: 1106025000840, телефон: +78115390281, факс: +78115390281, электронная почта: info@vlpst.info

**в лице** Генерального директора Панфилова Сергея Викторовича

**заявляет, что** Оборудование деревообрабатывающее промышленное: камеры для абразивоструйной обработки, модели КСО-110-И-М, КСО-110-И-ФВ-М, КСО-110-И-ФВ-Р-М, КСО-110-Н ФВР-М

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Пневмостройтехника", Место нахождения: Российская Федерация, Псковская Область, 182115, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч, фактический адрес: Российская Федерация, Псковская Область, 182115, город Великие Луки, улица Гоголя, дом 3, литер Ч, основной государственный регистрационный номер: 1106025000840, телефон: +78115390281, факс: +78115390281, электронная почта: info@vlpst.info

Код ТН ВЭД ТС 8424000000, Серийный выпуск

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**соответствует требованиям**

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 05К-931-03-15 от 10.03.2015 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Калужский центр сертификации и маркетинга", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB17, сроком действия до 05.04.2015 года

**Дополнительная информация**

Условия хранения в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Срок хранения не ограничен, срок службы (годности) - 1 год.

Схема декларирования 3д -

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.04.2020 включительно**



Панфилов Сергей Викторович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.AB45.B.57296

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.04.2015